前 言

首先感谢您选用佛山市信杰电气有限公司的 ZKD8000 系列变频器!

ZKD8000 系列变频器是高性能矢量控制型变频器。产品采用了与目前国际最领先技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术,结合国内的应用环境,强化了产品的可靠性设计,能够更好地满足各种传动应用的需求。

本手册为用户提供安装配线、参数设定、日常维护、故障诊断和排除方法等 内容。安装、设置、运行和维护变频器之前,请务必详细阅读本产品用户手册的全 部内容,熟记变频器的有关知识、安全注意事项,确保正确使用并充分发挥其优越 性能。

本产品采用的产品技术规范可能发生变化,内容如有改动,恕不另行通知! 本产品用户手册应妥善保存至变频器报废为止!

安全注意事项

安全标记的说明:

4

危险:错误使用时,可能导致火灾、人身伤害甚至死亡。



注意: 错误使用时,可能会导致人身中等程度的伤害或轻伤,以及发生设备损坏。

■ 用途



- 本系列变频器用于控制三相电动机的变速运行,不能用于单相电动机或其它用途,否则可能引起变频器故障或火灾。
- 本系列变频器不能简单地应用于医疗装置等直接与人身安全有关的场合。
- 本系列变频器是在严格的质量管理体系下生产的,如果变频器的故障可能会导致重大事故或损失,则需要设置冗余或旁路等安全措施,以防万一。

■ 到货检验



注意

若发现变频器受损或缺少零部件则不可安装,否则可能发生事故。

■ 安装



- 搬运、安装时,请托住产品底部,不能只拿住外壳,以防砸伤脚或摔坏变频器。
- 变频器要安装于金属等阻燃物上,远离易燃物体,远离热源。
- 安装作业时切勿将钻孔残余物落入变频器内部,否则可能引起变频器故障。
- 变频器安装于柜内时,电控柜应配置风扇、通风口,柜内应构建有利于散热的风道。

■ 接线



- 必须由合格的电气工程人员进行接线工作,否则有触电或损坏变频器的危险。
- 接线前需确认电源处于断开状态,否则可能有触电或火灾的危险。
- 接地端子 PE 要可靠接地,否则变频器外壳有带电的危险,为保证安全,变频器和电机必须接地。
- 请勿触摸主回路端子,变频器主回路端子接线不要与外壳接触,否则有触电的危险。
- 制动电阻器的连接端子是(+)、PB。请勿连接除此以外的端子,否则可能引起火灾。

接线



- 三相电源不能接到输出端子 U、V、W, 否则将造成变频器损坏。
- 绝对禁止在变频器的输出端连接电容或相位超前的 LC/RC 噪声滤波器,否则将导致变频 器内部器件损坏。
- 确认电源相数、额定电压是否与产品的铭牌相符,否则可能造成变频器损坏。
- 变频器的主回路端子配线和控制回路端子配线应分开布线或垂直交叉, 否则将造成控制信 号受干扰。
- 当变频器和电机之间的电缆长度超过 100 米时,建议使用输出电抗器,以避免过大的分布 电容产生的过电流导致变频器故障。
- 标配外置直流电抗器的变频器 P1、(+)端子间必须接直流电抗器, 否则变频器上电无显示。

运行

危险

- 变频器配线完成并装上盖板后,方可通电,带电状态下严禁拆下盖板,否则有触电的危险。
- 当设置了故障自动复位或停电后再启动功能时,应对机械设备采取安全隔离措施,否则可 能造成人员伤害。
- 变频器接通电源后,即使处于停机状态,变频器的端子上仍带电,不能触摸,否则可能造 成触电。
- 在确认运行命令被切断后,才可以复位故障和告警信号,否则可能造成人员伤害。



- 不要采用接通或断开供电电源的方式来起、停变频器,否则可能引起变频器损坏。
- 运行前,请确认电机及机械是否在允许的使用范围内,否则可能会损坏设备。
- 散热器和制动电阻温度很高,请勿触摸,否则有烫伤的危险。
- 在提升设备上使用时,请同时配置机械拘闸装置。
- 请勿随意更改变频器参数,变频器的绝大多数出厂设定参数已能满足运行要求,只要设定 一些必要的参数即可, 随意修改参数可能导致机械设备的损坏。
- 在有工频和变频切换的场合,应使控制工频和变频切换的两个接触器互锁。

■ 维护、检查

4 危险

- 在通电状态,请勿触摸变频器的端子,否则有触电的危险。
- 如果要拆卸盖板,请务必断电。
- 断电后至少等待 10 分钟或确认充电 CHARGE 指示灯已熄灭,才能进行保养和检查,以 防止主回路电解电容的残余电压造成人员伤害。
- 请指定合格的电气工程人员进行保养、检查或更换部件。

! 注意

● 线路板上有 CMOS 大规模集成电路,请勿用手触摸,以防静电损坏线路板。

目 录

第一章 ZKD8000 系列变频器介绍1
1.1 产品型号说明 1
1.2 产品铭牌说明1
1.3 产品系列2
1.4 产品技术规格 4
1.5产品外形和安装尺寸5
1.6 操作面板的外形和安装尺寸6
1.7 托板的外形和安装尺寸6
1.8 制动电阻选型 7
第二章 变频器的安装8
2.1 产品的安装环境8
2.2 安装方向和空间8
2.3 操作面板及盖板的拆卸和安装9
第三章 变频器的配线10
3.1 产品与外围器件的连接10
3.2 主回路外围器件的说明11
3.3 主回路外围器件选型11
3.4 主回路端子配置12
3.5 主回路配线注意事项14
3.6 端子配线 16
3.7 控制回路端子功能
3.8 控制板示意图
3.9 控制回路外围器件选型22
3.10 跳线功能说明
第四章 操作与显示23
4.1 操作面板显示界面说明23
4.2 功能码查看及修改25
4.3 操作面板的显示状态26
4.4 密码设定26
第五章 功能参数简表27
第六章 详细功能参数说明46
6.1 基本功能组(F0)46
6.2 起停控制组(F1)50
6.3 辅助运行组(F2)53
6 / 年 景

ı	6.5 V/F 控制参数组(F4)	58
1	6.6 电机参数组(F5)	61
1	6.7 输入端子(F6)	62
2	6.8 输出端子(F7)	68
1	6.9 过程 PID 参数组(F8)	72
5	6.10 PLC、多段速组(F9)	75
3	6.11 摆频参数组(FA)	78
3	6.12 定长参数组(Fb)	79
7	6.13 保护及故障参数组(FC)	79
3	6.14 通讯参数(Fd)	81
3	6.15 人机界面参数组(FE)	82
3	6.16 运行历史记录(FF)	84
9	6.17 用户密码保护(FP)	84
)	第七章 异常诊断及排除	86
)	7.1 故障信息及排除方法	86
1	7.2 告警信息	87
1	7.3 常见异常及处理方法	87
2	第八章 日常保养及维护	89
1	8.1 日常保养	89
3	8.2 定期维护	90
3	8.3 部件更换	90
2	8.4 产品保修	90
2	附录 A MODBUS 通讯协议	91
2	附录 B 适配编码器说明	99
3	附录 C 扩展板功能说明	101

第一章 ZKD8000 系列变频器介绍

1.1 产品型号说明

铭牌上变频器型号一栏用数字和字母表示了产品系列、电源等级、功率等级及软硬件的版本等信息。

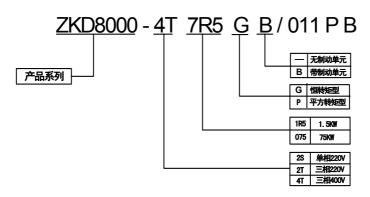


图 1-1 产品型号说明

1.2 产品铭牌说明

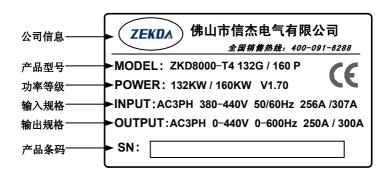


图 1-2 产品铭牌说明

1.3 产品系列

	ZKD8000-T4 $\square\square$ G(B)	三相 400V 恒转矩/重载应用
_	Z. (D0000	

<u> </u>											-	三年入八二							
3			1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	93	3	110
(V)			1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	93	3	110
电流 4.0 6.0 9.0 13 17 25 32 37 45 60 75 90 110 150 176 210								3相0·	~额定	输入 E	 上								
能力		电 流	4.0	6.0	9.0	13	17	25	32	37	45	60	75	90	110	150	17	6	210
电压	1	过载					1	150%	1分	钟,1	80%	20 秒							
电压		电压/		3 相 380V/440V: 50Hz/60Hz 150% 1 分钟, 180% 20 秒															
电流		电压			3 04V	~456	V;电	玉不平	衡度:	≤3%	;允许	F频率	皮动::	±5%					
制动单元 For Fig. For Fig.		电 流	5.4	7.0	10.7	15	20.5	27	35	38.5	46.5	62	76	92	113	15	57	180	214
P20	制z			11	标	配内	置.		1					需外置	i.				ı
功 率 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 适配电机 功 率 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 电																			
(kW) 132 160 200 220 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 适配电机 (kW) 功 率 (kW) 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 他 (KW) 無 医 (V) 一位 3 相 0~ 额定输入电压 电流 (A) 250 300 380 420 470 540 600 660 730 840 900 950 1160 1300 1460 一位 150% 1 分钟, 180% 20 秒 一位 50 3 相 380V/440V; 50Hz/60Hz 一位 50 307* 385* 430* 480* 548* 610* 670* 740* 850* 910* 960* 1170* 1310* 1470* 制动单元										强行	制风冷								
功 率 (kW) 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 电 压 (V) 電 流 (S) 3 相 0~额定输入电压 物	(k	(W)	132	160	200	220	250	280	315	355	400	45	500	560	6	30	710		800
(V) (V)<	功	率	132	160	200	220	250	280	315	355	400	45	500	560	6	30	710		800
 电流 (A) 300 380 420 470 540 600 660 730 840 900 950 1160 1300 1460 1300 1460 1300 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 14									;	3相0	~额定	输入电	旦压						
过载 能力 150% 1分钟, 180% 20秒 额定 电压/ 频率 3相380V/440V; 50Hz/60Hz 频率 输 允许 电压 范围 304V~456V; 电压不平衡度: ≤3%; 允许频率波动: ±5% 被定 电流 (A) 256 307* 385* 430* 480* 548* 610* 670* 740* 850* 910* 960* 1170* 1310* 1470* 制动单元 防护等级 需外置		电 流	250	300	380	420	470	540	600	660	730	84	900	950) 11	60	1300)	1460
电压/ 頻率 3相380V/440V; 50Hz/60Hz 输 作电压 范围 304V~456V; 电压不平衡度: ≤3%; 允许频率波动: ±5% 微定 电流 (A) 256 307* 385* 430* 480* 548* 610* 670* 740* 850* 910* 960* 1170* 1310* 1470* 制动单元 防护等级 = 新外置 IP20	1	过载		ı	1		1	1:	50%	1 分钟	‡, 180)% 2	0秒	ı					
电压 范围 304V~456V; 电压不平衡度: ≤3%; 允许频率波动: ±5% 额定 电流 (A) 256 307* 385* 430* 480* 548* 610* 670* 740* 850* 910* 960* 1170* 1310* 1470* 制动单元 需外置 防护等级 IP20		电压/						;	3 相 38	30V/4	10V; ;	50Hz/6	60Hz						
电流 256 307* 385* 430* 480* 548* 610* 670* 740* 850* 910* 960* 1170* 1310* 1470* 制动单元 需外置 防护等级 IP20		电压				30)4V∼4	56V;	电压不	下平衡	隻: ≤3	%;	允许频	率波动	: ±5%	, 0			
制动单元 需外置 防护等级 IP20		额定 电 流	256	307*	385*	430*	480*	548*	610	670	* 740	* 850)* 910	960	* 117	' 0*	1310	* 1	1470*
	制z						1	1	1	需	外置	-1		1					
冷却方式 强制风冷																			
* ZKD9000_T4160C 及以上立旦标配由署方沟由垃圾											制风冷								

^{*} ZKD8000-T4160G 及以上产品标配内置直流电抗器

	= Z	ZKD8	000-	Γ4□□]□P(В)	三柞	目 400	V 平	方转矩	5/轻载	应用					
功	率 (kW)	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	93	110	132
	配电机 率(kW)	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	93	110	132
	电 压 (V)						3 相 0~	~额定轴	俞入电	玉							
输出	额定 电 流 (A)	6.0	9.0	13	17	25	32	37	45	60	75	90	110	150	176	210	250
	过载 能力						120%	1 分钟	‡, 1 <u>5</u>	50%	1 秒						
	额定 电压/ 频率		3 相 380V/440V;50Hz/60Hz														
输入	允许 电压 范围		304V~456V; 电压不平衡度: ≤3%; 允许频率波动: ±5%														
	额定 电 流 (A)	7.0	10.7	15.5	20.5	26	35	38.5	46.5	62	76	92	113	157	180	214	256
	动单元 护等级		标配内置 需外置														
	却方式	IP20 强制风冷															
功		160	200	220	250	280	315	355	400	450	500	560	630) 7	'10	800	900
功	配电机 率 kW)	160	200	220	250	280	315	355	400	450	500	560	630) 7	'10	800	900
	电 压 (V)							3 1	11 0~1	预定输.	入电压						
输出	额定 电 流 (A)	300	380	420	470	540	600	660	730	840	900	950	116	0 1:	300	1460	1640
	过载 能力							120%	1 分针	曲. 14	50%	1秒					
	施定 电压/ 頻率									0V; 5							
输入	允许 电压 范围				30)4V∼4	156V;	电压不	平衡原	ξ: ≤3°	%;允	∴许频≥	率波动	: ±5%)		
	额定 电 流 (A)	307	385*	430*	480*	548*	610*	670*	740*	850*	910*	960*	1170	D* 13	310*	1470*	1650*
	动单元 护等级									外置							•
	担塞奶									P20							

^{*} ZKD8000-T4200P 及以上产品标配内置直流电抗器


冷却方式

强制风冷

1.4 产品技术规格

	控制方式	闭环矢量控制	开环矢量控制	V/F 控制								
	启动转矩	0.00Hz 180%	0.5Hz 150%	1.5Hz 150%								
控	调速范围	1:1000	1:100	1:50								
制特	稳速精度	± 0.02%	± 0.2%	± 0.5%								
性	转矩控制	有	有	无								
	转矩精度	± 5%	± 10%									
	转矩响应时间	<10ms	<20ms									
	重点功能	转矩限制、多段速运行、自		调节、三地切换、转速跟踪、 补偿、PID 调节、简易 PLC、 电流限定、AVR 功能								
	频率设定方式	操作面板设定、端子 Up/D	In 设定、上位机通讯设定、	模拟设定 AI1/AI2、端子脉冲								
	输出频率范围	0.00~600.00Hz										
产	起动频率	0.00∼60.00Hz										
品	加减速时间	0.1∼3600s										
功能	能耗制动能力		动单元动作电压: 650~750 动单元动作电压: 360~390									
	直流制动能力	直流制动起始频率: 0.00~600.0Hz; 直流制动电流: G 型机 0.0~100.0%; P 型机 0.0~80.0% 直流制动时间: 0.0~30.0s; 无需直流制动起始等待时间,实现快速制动										
	磁通制动功能	可通过增加电机磁通量的方	方法使电机快速减速									
	多功能 MFK 键	独创的多功能键可设置经常 换等	常使用的操作: JOG、正反转	专切换、运行命令给定方式切								
特	参数拷贝	标准操作面板可实现参数」	上传、下载;对已经上传的参	参数可选择禁止上传覆盖								
色	操作面板	可选 LED 显示型或 LCD 显	显示型操作面板									
功	共直流母线	全系列可实现多台变频器共	共用直流母线供电									
能	独立风道	全系列采用独立风道设计										
	扩展卡	IO 扩展卡、注塑机接口卡										
	上电自检	实现对内部及外围电路的」										
保护功能	过载保护、外设 异常、继电器吸	保护、输出对地短路、运行	中异常掉电、输入电源异常	保护、变频器过载保护、电机 、输出缺相异常、EEPROM 通讯异常、版本兼容异常、拷								
效率	额定功率时,7.5	kW 及以下功率等级≥93%;4	5kW 及以下功率等级≥95%;	55kW及以上功率等级≥98%								
	使用场所		空柜内。不允许水平或其它的 天尘、无腐蚀性气体、无可熬	安装方式。冷却介质为空气。 然性气体、无油雾、无蒸汽、								
环	环境温度	-10~+40℃,40~50℃之	间降额使用,每升高 1 ℃,	额定输出电流减少 1%								
境	湿度	5~95%,无凝露										
	海拔高度	0~2000 米, 1000 米以上	降额使用,每升高 100 米,	额定输出电流减少 1%								
	振动	3.5mm, 2~9Hz; 10 m/s	2 , 9 \sim 200Hz; 15 m/s 2 , 20	0∼500Hz								
	存储温度	- 40∼+70℃										

1.5 产品外形和安装尺寸(单位: mm)

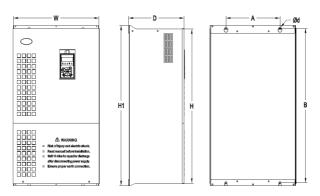

规格	Н	W	D	H1	Α	В	d
ZKD8000-T41R5GB/2R2PB							
ZKD8000-T42R2GB/4R0PB	210	133	180	238	108	225	7
ZKD8000-T44R0GB/5R5PB							
ZKD8000-T45R5GB/7R5PB	258	155	180	285	120	270	7
ZKD8000-T47R5GB/011PB		.00			.20	2.0	
ZKD8000-T4011GB/015PB	330	200	195	355	150	340	7
ZKD8000-T4015GB/018PB		200		000		0.0	
ZKD8000-T4018G/022P							
ZKD8000-T4022G/030P	425	270	200	450	200	430	7
ZKD8000-T4030G/037P							
ZKD8000-T4037G/045P							
ZKD8000-T4045G/055P	535	320	248	560	240	540	9
ZKD8000-T4055G/075P							
ZKD8000-T4075G/093P							
ZKD8000-T4093G/110P	640	380	248	665	240	640	9
ZKD8000-T4110G/132P							
ZKD8000-T4132G/160P	1100	400	400	1120	300	1090	11
ZKD8000-T4160G/200P-H							
ZKD8000-T4200G/220P-H	1400	400	400	1400	460	1270	13
ZKD8000-T4220G/250P-H							
ZKD8000-T4250G/280P-H							
ZKD8000-T4280G/315P-H	1600	500	420	1600	560	1460	13
ZKD8000-T4315G/355P-H							
ZKD8000-T4355G/400P-H							
ZKD8000-T4400G/450P-H	2000	780	600	2000	_	_	_
ZKD8000-T4450G/500P-H	2000	700	000	2000			
ZKD8000-T4500G/560P-H							
ZKD8000-T4560G/630P-H							
ZKD8000-T4630G/710P-H	2000	1560	600	2000	_	_	_
ZKD8000-T4710G/800P-H	2000	1300	000	2000			
ZKD8000-T4800G/900P-H							

^{* -}H 为内置电抗器的柜式机,- 为不具备壁挂结构。

1.6 操作面板的外形和安装尺寸(单位: mm)

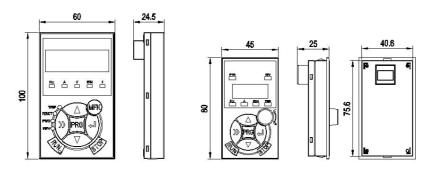


图 1-4 大、小操作面板的外形和安装尺寸

1.7 托板的外形和安装尺寸

KB-SAL01 是操作面板外引到电控柜使用时的安装托板,其外形及尺寸如下(单位: mm):

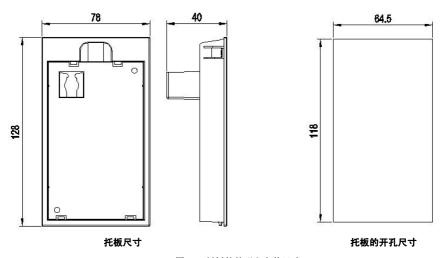


图 1-5 托板的外形和安装尺寸

注: 小键盘钣金开孔尺寸为: 41.5mmX76.5mm, 适配钣金厚度为 1.0~1.5mm.

1.8 制动电阻选型

	44-1-1-24	制	制动电阻单元					
变频器型号	制动单元 	制动	电阻	数量	制动转矩%			
ZKD8000-T41R5GB/2R2PB		400W	300W	1	135			
ZKD8000-T42R2GB/4R0PB		500W	200Ω	1	135			
ZKD8000-T44R0GB/5R5PB	标	500W	200Ω	1	135			
ZKD8000-T45R5GB/7R5PB	准内	500W	100Ω	1	135			
ZKD8000-T47R5GB/011PB	置	800W	75Ω	1	130			
ZKD8000-T4011GB/015PB		1000W	50Ω	1	135			
ZKD8000-T4015GB/018PB		1500W	40Ω	1	125			
ZKD8000-T4018G/022P		4000W	30Ω	1	125			
ZKD8000-T4022G/030P		4000W	30Ω	1	125			
ZKD8000-T4030G/037P		6000W	20Ω	1	125			
ZKD8000-T4037G/045P		9000W	16Ω	1	125			
ZKD8000-T4045G/055P		9000W	13.6Ω	1	125			
ZKD8000-T4055G/075P		6000W	20Ω	2	135			
ZKD8000-T4075G/093P		9000W	13.6Ω	2	145			
ZKD8000-T4093G/110P		6000W	20Ω	3	130			
ZKD8000-T4110G/132P		6000W	20Ω	3	130			
ZKD8000-T4132G/160P		6000W	20Ω	4	130			
ZKD8000-T4160G/200P-H	æ	9000W	13.6Ω	4	130			
ZKD8000-T4200G/220P-H	- 需 - 外	9000W	13.6Ω	5	130			
ZKD8000-T4220G/250P-H] //i 置	9000W	13.6Ω	5	130			
ZKD8000-T4250G/280P-H	н.	9000W	13.6Ω	5	130			
ZKD8000-T4280G/315P-H		9000W	13.6Ω	6	130			
ZKD8000-T4315G/355P-H		9000W	13.6Ω	6	130			
ZKD8000-T4355G/400P-H		40000W	3Ω	2	130			
ZKD8000-T4400G/450P-H		40000W	3Ω	2	130			
ZKD8000-T4450G/500P-H	Ī	60000W	2Ω	2	130			
ZKD8000-T4500G/560P-H		60000W	2Ω	2	130			
ZKD8000-T4560G/630P-H		60000W	2Ω	2	130			
ZKD8000-T4630G/710P-H		60000W	2Ω	3	130			
ZKD8000-T4710G/800P-H		60000W	2Ω	3	130			
ZKD8000-T4800G/900P-H		80000W	2Ω	3	130			

☞ 注意:

多个制动电阻的连接方式为并联。如 ZKD8000-T4055G/075P 功率等级变频器的制动电阻选型: 建议选取 2 只 6000W, 20Ω 的电阻并联连接, 折合制动电阻为 12000W, 10Ω 。


第二章 变频器的安装

2.1 产品的安装环境

- 避免安装在有油雾、有金属粉尘和多尘埃的场合。
- 避免安装在有有害气体、液体、腐蚀性、易燃易爆气体的场合。
- 避免安装在盐分多的场合。
- 切勿安装在阳光直晒的场合。
- 切勿安装在木材等易燃物体上面。
- 安装作业时切勿将钻孔残余物落入变频器内部。
- 请垂直安装在电控柜内,并安装冷却风扇或冷却空调,不让环境温度上升到40℃以上。
- 对于现场安装环境恶劣的场合,建议采用变频器散热器柜外安装的方式。

2.2 安装方向和空间

为了不使变频器冷却效果降低,请一定要纵向安装,如图 2-1 所示,并确保一定的空间。

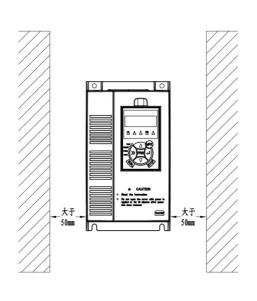

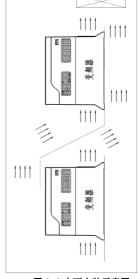


图 2-1 ZKD8000 安装方向和空间

图 2-2 上下安装示意图

○ 注意:

ZKD8000 变频器在柜内上下安装时,中间请加导流板,如图 2-2 所示。

2.3 操作面板及盖板的拆卸和安装

2.3.1 操作面板的拆卸和安装

◆ 拆卸操作面板

按图 2-3 中 1 方向用力压操作面板的卡扣沿箭头方向取直到卡扣外露,按 2 方向抬起操作面板本体。

◆ 安装操作面板

按图 2-4 中 1 方向对准操作面板方向平推,直到听到"咔嚓"一声为止。

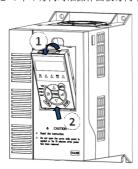


图 2-3 操作面板的拆卸

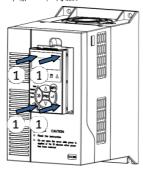


图 2-4 操作面板的安装

塑胶箱体变频器盖板的拆卸和安装

◆ 拆卸盖板

按图 2-5 中 1 方向用力同时按下盖板两侧扣位,把盖板顶部外取至顶部扣位外露,按 2 方向抬起盖板。

◆ 安装盖板

主回路端子、控制回路端子的接线作业结束之后,将上盖板底部的爪形扣嵌进变频器本体的沟槽内,如图 2-6 方向 1 所示,再沿图 2-6 方向 2 按下上盖板顶部,直到听到"咔嚓"一声为止。

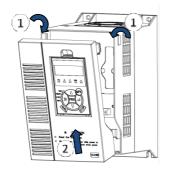


图 2-5 下盖板的拆卸



图 2-6 上盖板的拆卸

第三章 变频器的配线

3.13.1 产品与外围器件的连接

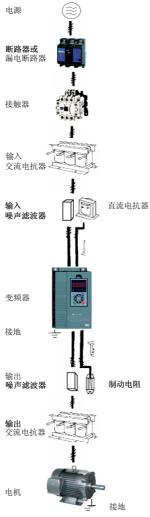


图 3-1 产品与外围器件的连接图

3.2 主回路外围器件的说明

断路器	断路器的容量为变频器额定电流的 1.5~2 倍 断路器的时间特性要充分考虑变频器过载保护的时间特性
漏电断路器	由于变频器的输出是高频脉冲电压,因此有高频漏电流发生;在变频器的输入端 安装漏电断路器时,请选用专用漏电断路器 建议漏电断路器选型为 B 型,漏电流设定值为 300mA
接触器	频繁的闭合和断开接触器将引起变频器故障,最高频率不要超过 10 次/分钟 使用制动电阻时,为了防止制动电阻过热损坏,请安装制动电阻过热检测的热保 护继电器,通过热保护继电器的触点控制电源侧的接触器断开
输入交流电抗器 或直流电抗器	1、 变频器供电电源容量大于 600kVA 或供电电源容量大于变频器容量的 10 倍 2、 同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有可控硅相控负载,会有很大的峰值电流流入输入电源回路,会导致整流部分元器件损坏 3、 当变频器三相供电电源的电压不平衡度超过 3%时,会导致整流部分器件损坏 4、 要求变频器的输入功率因数大于 90% 当以上情况出现时,请在变频器的输入端接入交流电抗器或在直流电抗器端子上安装直流电抗器
输入噪声滤波器	可以减少从电源端输入变频器的噪声,也可以减少从变频器输出到电源端的噪声
热保护继电器	虽然变频器自带电机过载保护功能,但当一台变频器驱动两台及以上电机或驱动多极电机时,为了防止电机过热发生事故,请在变频器和每台电机之间安装热保护继电器并将电机过载保护 FC.00 参数设定为"0"(电机过载保护不动作)。
输出噪声滤波器	在变频器的输出端连接噪声滤波器,可降低传导和辐射干扰。
输出交流电抗器	当变频器到电机的连线超过 100 米时,建议安装可抑制高频振荡的交流输出电抗器,避免电机绝缘损坏、漏电流过大及变频器频繁保护。

3.3 主回路外围器件选型

表 3-1 ZKD8000-T4015GB/018PB 及以下机型

变频器	断路器 (A)	接触器(A)		P1、(+)、 U、V、W	, PB、(-)、 /	接地端子 PE			
型号			端子 螺钉	紧固 力矩 (N·m)	电线 规格 (mm²)	端子螺钉	紧固 力矩 (N·m)	电线 规格 (mm²)	
ZKD8000-T42R2GB/4R0PB	16	10	M4	1.2~	2.5	M4	1.2~1.5	2.5	
ZKD8000-T44R0GB/5R5PB	25	16	M4	1.2~	4	M4	1.2~1.5	4	
ZKD8000-T45R5GB/7R5PB	32	25	M4	1.2~	6	M4	1.2~1.5	6	
ZKD8000-T47R5GB/011PB	40	32	M4	1.2~	6	M4	1.2~1.5	6	
ZKD8000-T4011GB/015PB	63	40	M5	2.5~3	6	M5	2.5~3	6	
ZKD8000-T4015GB/018PB	63	63	M5	2.5~3	6	M5	2.5~3	6	

表 3-2 ZKD8000-T4018G/022P 及以上机型

变频器	断路器	接触器	R. S	、T、P1、(+ U、V、W), (-),		接地端子 P	E
型号	(A)	(A)	端子 螺钉	紧固 力矩 (N·m)	电线 规格 (mm²)	端子螺钉	紧固 力矩 (N·m)	电线 规格 (mm²)
ZKD8000-T4018G/022P	100	63	M6	4∼6	10	M6	4∼6	10
ZKD8000-T4022G/030P	100	100	M6	4∼6	16	M6	4∼6	16
ZKD8000-T4030G/037P	125	100	M6	4∼6	25	M6	4∼6	16
ZKD8000-T4037G/045P	160	100	M8	10~12	25	M8	10~12	16
ZKD8000-T4045G/055P	200	125	M8	10~12	35	M8	10~12	16
ZKD8000-T4055G/075P	200	170	M10	20~25	50	M8	10~12	25
ZKD8000-T4075G/093P	250	230	M10	20~25	60	M8	10~12	35
ZKD8000-T4093G/110P	315	250	M10	20~25	70	M8	10~12	35
ZKD8000-T4110G/132P	350	330	M10	20~25	100	M8	10~12	50
ZKD8000-T4132G/160P	400	330	M12	40~45	150	M10	20~25	75
ZKD8000-T4160G/200P-H	500	400	M12	40~45	185	M10	20~25	50×2
ZKD8000-T4200G/220P-H	630	500	M12	40~45	240	M10	20~25	60×2
ZKD8000-T4220G/250P-H	800	630	M12	40~45	150×2	M10	20~25	75×2
ZKD8000-T4250G/280P-H	1000	630	M12	40~45	150×2	M10	20~25	100×2
ZKD8000-T4280G/315P-H	1000	800	M12	40~45	185×2	M10	20~25	125×2
ZKD8000-T4315G/355P-H	1200	800	M12	40~45	240×2	M10	20~25	150×2
ZKD8000-T4355G/400P-H	1280	960	M16	100~120	240×2	M12	40~45	185×2
ZKD8000-T4400G/450P-H	1380	1035	M16	100~120	185×3	M12	40~45	185×2
ZKD8000-T4450G/500P-H	1450	1150	M16	100~120	185×3	M12	40~45	240×2
ZKD8000-T4500G/560P-H	1720	1290	M16	100~120	185×3	M12	40~45	240×2
ZKD8000-T4560G/630P-H	1900	1450	M16	100~120	185×3	M12	40~45	240×2
ZKD8000-T4630G/710P-H	2200	1630	M16	100~120	240×3	M12	40~45	240×2
ZKD8000-T4710G/800P-H	2550	1830	M16	100~120	240×3	M12	40~45	240×2
ZKD8000-T4800G/900P-H	2950	2050	M16	100~120	240×3	M12	40~45	240×2

3.4 主回路端子配置

3.4.1 ZKD8000-T42R2GB/4R0PB~ZKD8000-T4015GB/018PB




图 3-2 三相 400V 输入 2R2GB/4R0PB~015GB/018PB 主回路接线端子

端子符号	端子名称及功能说明
	接地端子PE
R、S、T	三相交流输入端子
(-)、 (+)	直流母线负、正端子,用于共直流母线输入
(+)、PB	外接制动电阻预留端子,连接制动电阻
U、V、W	三相交流输出端子

3.4.2 ZKD8000-T4018G/022P~ZKD8000-T4110G/132P




图 3-3 三相 400V 输入 018G/022P~110G/132P 主回路接线端子

端子符号	端子名称及功能说明
	接地端子 PE
R、S、T	三相交流输入端子
(-)、 (+)	直流母线负、正端子,用于共直流母线输入
P1、(+)	直流电抗器预留端子,出厂时用铜排连接
U、V、W	三相交流输出端子

3.4.3 ZKD8000-T4132G/160P~ZKD8000-T4800G/900P

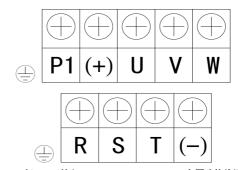


图 3-4 三相 400V 输入 160G/200P~500G/560P 主回路接线端子

端子符号	端子名称及功能说明
	接地端子PE
R, S, T	三相交流输入端子
(-)、 (+)	直流母线负、正端子,用于共直流母线输入
P1、(+)	直流电抗器预留端子,出厂时用铜排连接
U、V、W	三相交流输出端子

3.5 主回路配线注意事项

3.5.1 电源线配线

- ◆ 严禁将电源线连接至变频器输出端子, 否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 为提供输入侧过电流保护和停电检修的方便,变频器应通过断路器或漏电断路器及接触器与电源相连。
- ◆ 请确认电源相数、额定电压是否与产品的铭牌相符,否则可能造成变频器损坏。

3.5.2 电机线配线

- ◆ 严禁将变频器输出端子短接或接地, 否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 避免输出线与变频器外壳短路, 否则有触电危险。
- ◆ 严禁在变频器的输出端连接电容或相位超前的 LC/RC 噪声滤波器,否则将导致变频器内部器件损坏。
- ◆ 在变频器与电机之间安装接触器时,不能在变频器运行中进行输出端接触器的开关动作,否则会有很大的电流流入变频器,使变频器保护动作。
- ◆ 变频器与电机间的电缆长度:

当变频器与电机间电缆较长时,输出端的高次谐波漏电流会对变频器和外围设备产生不利影响。建议电机电缆超过 100 米时,安装输出交流电抗器,同时参考下表进行载波频率设定。

变频器与电机间的电缆长度	50 m 以下	100 m 以下	100 m 以上	
载波频率(F0.15)	10kHz 以下	6kHz 以下	4kHz 以下	

3.5.3 接地线配线

- ◆ 变频器会产生漏电流,载波频率越大,漏电流越大。漏电流的大小由使用条件决定,为保证安全,变频器和电机必须接地。
- ◆ 接地电阻应小于 10 欧姆。接地电缆的线径要求,请参考 3.3 主回路外围器件选型。
- ◆ 切勿与焊接机及其它动力设备共用接地线。
- ◆ 使用两台以上变频器的场合,请勿使接地线形成回路。



B · · · K-CAHCA

3.5.4 传导和辐射干扰的对策




图 3-6 传导和辐射干扰的对策

- ◆ 安装输入噪声滤波器,滤波器到变频器的输入电源端的配线应尽量短。
- ◆ 滤波器的外壳与安装柜体应大面积可靠连接,以减少噪声电流 lg 的回流阻抗。
- ◆ 变频器和电机之间的接线距离应尽量短,电机电缆采用 4 芯电缆,其中地线一端在变频器侧接地,另一端接电机外壳,电机电缆套入金属管中。
- ◆ 输入电源线和输出电机线应尽量远离。
- ◆ 容易受影响的设备和信号线,应尽量远离变频器安装。
- ◆ 关键的信号线应使用屏蔽电缆,建议屏蔽层采用 360 度接地法接地,并套入金属管中。应尽量远离变频器的输入电源线和输出电机线,如果信号线电缆必须跨越输入电源线或输出电机线,二者之间应保持正交。
- ◆ 采用模拟量电压、电流信号进行远程频率设定时,请采用双股绞合屏蔽电缆,并将屏蔽层接在变频器的接地端子 PE 上,信号线电缆最长不得超过 50 米。
- ◆ 控制回路端子 TA/TB/TC 与其它控制回路端子的配线应分离走线。
- ◆ 严禁将屏蔽层与其它信号线及设备短接。

3.6 端子配线

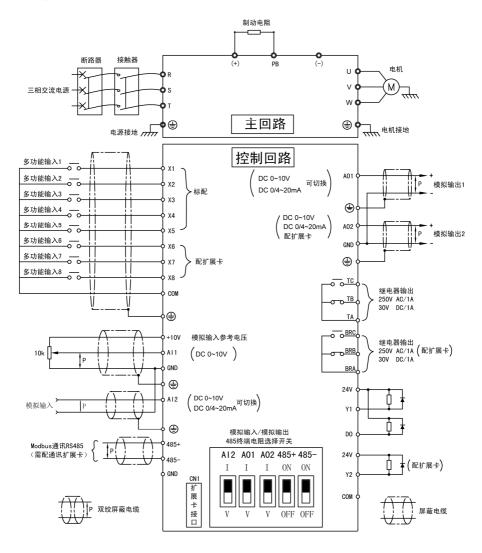


图 3-7 端子配线图 (以 ZKD8000-T4015G/018P 及以下型举例)

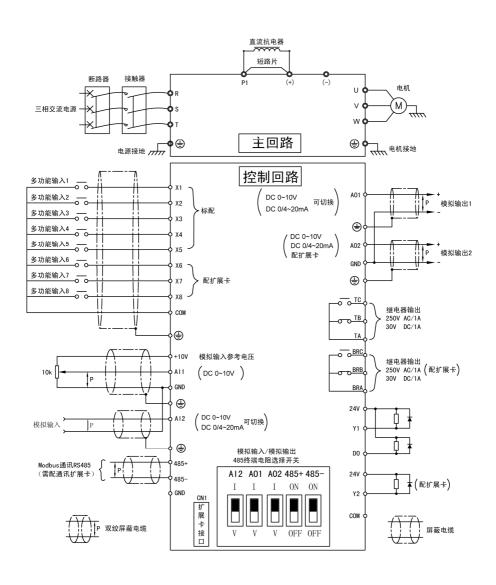


图 3-8 端子配线图 (以 ZKD8000-T4018G/022P 及以上型举例)

3.7 控制回路端子功能

3.7.1 标配控制回路端子

分类	端子符号	端子功能说明	技术规格
W	X1~X3	多功能输入端子 1~3	光耦隔离输入 频率范围: 0~200Hz 电压范围: 0~24V
数字输入	X4、X5	多功能输入或脉冲输入4、5	多功能输入:同 X1~X3 脉冲输入: 0.1Hz~50kHz 电压范围: 0~24V
	COM	多功能输入端子公共端	内部与 GND 隔离
	24V	24V	24V±5%, 最大负载 200mA, 有过载和短 路保护
数字输出	Y1	开路集电极输出 1	光耦隔离输出 最大输出电流: 50mA 输出电压范围: 0~24V
	DO	开路集电极高速脉冲输出	输出频率: 0~50kHz 也可作为普通开路集电极端子用途
	COM	开路集电极输出公共端	内部与 GND 隔离
	10V	模拟输入参考电压	开路电压可达 11V,内部与 COM 隔离 最大输出电流 30mA,有短路和过载保护
	AI1	模拟输入通道 1	输入电压范围: 0~10V 输入阻抗: 100kΩ
模拟输入	AI2	模拟输入通道 2	电压输入范围: 0~10V 电压输入阻抗: 100kΩ 电流输入范围: 0~30mA 电流输入阻抗: 500Ω 通过按码开关 SW1 选择 0/4~20mA 或 0~10V 输入
	GND	模拟地	内部与 COM 隔离
模拟输出	AO1	模拟输出 1	0/4~20mA: 输出允许阻抗 200~500Ω 0~10V : 输出允许阻抗≥10kΩ 有短路保护功能 通过拨码开关 SW2 选择 0/4~20mA 或 0~10V 输出
	GND	模拟地	内部与 COM 隔离
继电器 输出	TA/TB/TC	继电器输出 1	TA-TB: 常闭 TA-TC: 常开 触点容量: 250VAC/1A, 30VDC/1A






图 3-9 标配控制回路端子排列顺序

3.7.2 选配控制回路端子

分类	端子符号	端子功能说明	技术规格
数字输入	X6∼X8	多功能输入端子6~8	光耦隔离输入 频率范围: 0~200Hz 电压范围: 0~24V
	COM	多功能输入端子公共端	内部与 GND 隔离
	24V	24V	24V±5%,内部与 GND 隔离 最大负载 200mA,有过载和短路保护
数字输出	Y2	开路集电极输出 2	光耦隔离输出 最大输出电流: 50mA 输出电压范围: 0~24V
	COM	开路集电极输出公共端	内部与 GND 隔离
模拟输出	AO2	模拟输出 2	0~10V : 输出允许阻抗≥10kΩ 有短路保护功能
	GND	模拟地	内部与 COM 隔离
继电器输 出	BRA/BRB/BRC	继电器输出2	BRA-BRB: 常闭 BRA-BRC: 常开 触点容量: 250VAC/1A, 30VDC/1A
	485+	485 差分信号正端	速率:
485 端子	485-	485 差分信号负端	1200/2400/4800/9600/19200/38400bp s 最多并联 127 台,通过 SW3、SW4 投 切匹配电阻 最长距离 500m(采用标准的双绞屏蔽电缆)
	GND	485 通讯的屏蔽接地	内部与 COM 隔离

注: 选配的控制回路端子功能根据各种扩展卡而定

3.7.3 控制回路端子接线说明

■ X1~X5 多功能输入端子,外部控制器为干节点连接方式

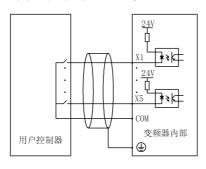


图 3-10 控制回路端子接线说明

■ X1~X5 多功能输入端子,外部控制器为 NPN 型共发射极连接方式

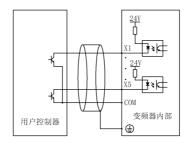


图 3-11 NPN 型共发射极连接方式

■ Y1/Y2、DO 多功能输出端子使用变频器内部 24V 电源连接方式

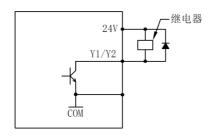


图 3-12 内部 24V 电源连接方式

■ Y1/Y2、DO 多功能输出端子使用外部电源连接方式


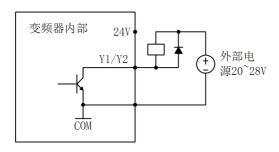


图 3-13 外部电源连接方式

■ 模拟量输入的连接方式

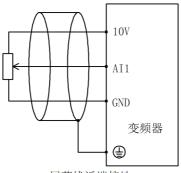

屏蔽线近端接地

图 3-14 模拟量输入的连接方式

■ 操作面板的连接

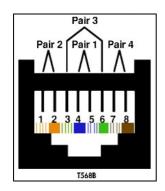


图 3-15 T568B 标准

号码	对应颜色
1	橙白
2	橙
3	绿白
4	蓝
5	蓝白
6	绿
7	棕白
8	棕

控制板和操作面板的连接采用标准的 RJ-45 接口,两端都按 EIA/TIA568B 线序标准连接。用户可以根据实际需要自行制作操作面板连接线,也可以采购市面上通用的网线用于操作面板的连接线。

3.8 控制板示意图

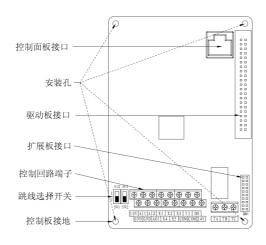


图 3-16 控制板示意图

3.9 控制回路外围器件选型

端子编号	端子 螺钉	紧固力矩 (N·m)	电线规格 mm²	电线的种类
10V、AI1、AI2、AO1、GND	М3	0.5~0.6	0.75	双股绞合屏蔽电缆
24V、X1、X2、X3、X4、X5、COM、 Y1、DO、COM、TA、TB、TC	M3	0.5~0.6	0.75	屏蔽电缆

3.10 跳线功能说明



图 3-17 跳线功能说明

名称	功能	出厂设定
Al2	Ⅰ为电流输入(0/4~20mA), Ⅴ 为电压输入(0~10V)	0~10V
AO1	Ⅰ 为电流输出(0/4~20mA), V 为电压输出(0~10V)	0~10V

第四章 操作与显示

4.1 操作面板显示界面说明

操作面板是变频器接受命令、显示及修改参数的主要单元。ZKD8000 系列变频器共有 LED 和 LCD 两种操作面板,其中 LED 操作面板为标准配置,LCD 为选配件。两种操作面板的外形尺寸及操作方法相同,为了方便介绍,下面以 LED 操作面板为例进行说明,其外形如图 4-1 所示。



图 4-1 操作面板示意图

4.1.1 按键功能说明

表 4-1 操作面板功能表

按键	名称	功能说明
PRG	编程键	一级菜单进入或退出
ENTER	确定键	进入下级菜单或数据确认
\wedge	递增键	数据或功能码的递增
\vee	递减键	数据或功能码的递减
>>	移位键	在停机显示界面和运行显示界面下,可循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位
RUN	运行键	在操作面板操作方式下,用于运行操作
STOP	停止/复位 键	运行状态时,按此键可用于停止运行操作;故障报警状态时,可用来复位操作,该键的特性受功能码 FE.02 制约
MFK	多功能键	该键功能由功能码 FE.01 确定 0: 无效 1: 点动运行 2: 正反转切换 3: UP/DOWN 清零 4: 操作面板命令通道与远程命令通道(端子和通讯)切换

4.1.2 指示灯说明

表4-2 指示灯功能说明表

指表	示灯标志	指示灯说明	
	RUN	运行状态指示灯: 灯灭时表示变频器处于停机状态,灯亮时表示变频器处于运转状态,灯闪烁表示变 频处于零频运行。	
44	FWD	正转运行方向指示灯: 灯亮时表示正转稳定运行,灯闪时表示正转加减速,灯灭时表示反转或不转	
状态灯	REV	反转运行方向指示灯: 灯亮时表示反转稳定运行,灯闪时表示反转加减速,灯灭时表示正转或不转	
	TRIP	故障指示灯: 灯灭时表示变频器正常,灯亮时表示变频器故障	
	REMOT	控制模式指示灯: 键盘操作、端子操作与远程操作(通讯控制)指示灯,灯灭表示键盘操作控制状态, 灯亮表示端子操作控制状态,灯闪烁表示处于远程操作控制状态	

指力	示灯标志	指示灯说明
	Hz	频率单位指示灯: 闪烁时表示当前参数为设定频率,灯亮时表示当前参数为运行频率
	Α	电流单位指示灯
单位	V	电压单位指示灯
灯	RPM	转速单位指示灯: 闪烁时表示当前参数为设定转速,灯亮时表示当前参数为运行转速
	%	百分比指示灯: 闪烁时表示当前参数为设定值,灯亮时表示当前参数为运行值
	Hz+A	PID 指示灯: 闪烁时表示当前参数为 PID 设定值,灯亮时表示当前参数为 PID 运行值

4.1.3 数码显示区

4位LED显示,可显示设定频率、输出频率,各种监视数据以及报警代码等。

4.2 功能码查看及修改

ZKD8000 系列变频器操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作,三级菜单分别为:

- 1. 功能码组(一级菜单)
- 2. 功能码(二级菜单)
- 3. 功能码设定值(三级菜单)

说明:

在三级菜单操作时,可按 PRG 键 或 ENTER 键返回二级菜单。两者的区别是:按 ENTER 键将设定参数 保存后返回二级菜单,并自动转移到下一个功能码;而按 PRG 键则直接返回二级菜单,不存储参数,并返回 到当前功能码。

举例: 将功能码 F9.01 从 10.00Hz 更改设定为 20.00Hz 的示例如图 4-2 所示,图中大一号字体表示闪烁。

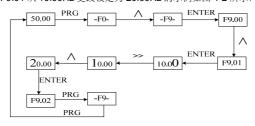


图 4-2 三级菜单操作流程图

在第三级菜单状态下,若参数没有闪烁位,表示该功能码不能修改,可能原因有:

- 1. 该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等;
- 2. 该功能码在运行状态下不可修改,需停机后才能进行修改;

4.3 操作面板的显示状态

ZKD8000 操作面板的显示状态分为停机状态参数显示、运行状态参数显示、功能码参数编辑状态显示、故障告警状态显示等。

1. 停机状态参数显示

变频器处于停机状态,操作面板显示停机状态参数,按>>键,可循环显示不同的停机状态参数(由FE组功能码确定)。

2. 运行状态参数显示

变频器处于运行状态,操作面板显示运行状态参数,按>>键,可循环显示不同的运行状态参数(由FE组功能码确定)。

3. 故障告警状态显示

变频器检测到告警信号,即进入告警显示状态,闪烁显示告警代码,若告警消失,则告警提示自动消失。 变频器检测到故障信号,即进入故障状态,显示故障,TRIP 故障指示灯闪烁,按>>键可浏览停机参数;若要 查看故障信息,可按PRG键进入编程状态查询FF 组参数。可以通过键盘的STOP键、控制端子或通讯命令进 行故障复位操作。若故障持续存在,则维持显示故障码。

4. 功能码参数编辑状态显示

在停机、运行或故障告警状态下,按下PRG键,均可进入编辑状态,其修改功能码的方法见4.2节。

4.4 密码设定

ZKD8000 变频器提供了用户密码保护功能,当 FP.00 设为非零时,即为用户密码,退出功能码编辑状态 密码保护即生效。在显示"-FP-"功能码组 P 时按下"ENTER"键,将显示"0000",必须正确输入用户密码,才能进入 FP 组参数,否则无法进入。若要取消密码保护功能,只有通过密码进入,并将 FP.00 设为 0 才行。

第五章 功能参数简表

□注意:

"o" 运行中参数可更改;"x" 运行中参数不可更改;"*" 实际检测值或固定参数,不可更改;"-" 厂家设定,用户不可更改。

F0: 基本功能组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F0.00	机型显示	机型显示	0~1	依机型确定	-
F0.01	控制方式	控制方式	0: 无速度传感器矢量控制1 1: 无速度传感器矢量控制2 2: 有速度传感器矢量控制 3: V/F控制	0	×
F0.02	运行命令控制方 式设定	运行控制方式	0: 操作面板控制 1: 端子控制 2: 串行通讯	0	0
F0.03	频率设定 1	频率设定 1	0: 数字给定(操作面板、端子可以UP/DOWN) 1: 端子Al1 2: 端子Al2 3: 脉冲输入 4: 串行通讯 5: 多段序定时运行(PLC) 7: PID 8: 操作面板模拟电位器	0	0
F0.04	频率设定 2	频率设定 2	1: 端子Al1 2: 端子Al2 3: 脉冲输入 4: 串行通讯 5: 多段速度 6: 保留 7: 操作面板模拟电位器	1	0
F0.05	频率设定选择	频率设定选择	0: 频率设定1 1: 频率设定2 2: 频率设定1 + 频率设定2 3: 频率设定1与频率设定2由端子切换 4:(频率设定1 + 频率设定2)与频率设定1由端子切换 5: MIN (频率设定1, 频率设定2) 6: MAX (频率设定1, 频率设定2)	0	0
F0.06	UP/DOWN 预置 频率	UP/DOWN 预 置频率	0~最大频率	50.00Hz	0

功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F0.07	端子 UP/DOWN 速率	UP/DOWN 速 率	0.01~50.00Hz/s	1.00Hz/s	0
F0.08	数 字 频 率 UP/DOWN 键盘 端子选择	UP/DOWN 键 盘端子选择	0: 键盘和端子 UP/DOWN 都 有效 1: 键盘 UP/DOWN 有效 2: 端子 UP/DOWN 有效	1	0
F0.09	数字 UP/DOWN 存储选择	数 字 UP/DOWN 存 储选择	0: 掉电存储 1: 掉电不存储 2: 停机后清零	0	0
F0.10	基本频率	基本频率	0.10∼600.0Hz	50.00Hz	×
F0.11	最大输出频率	最大频率	MAX[50.00Hz, 上限频率,设定频率]~600.0Hz	50.00Hz	×
F0.12	上限频率	上限频率	下限频率~最大频率	50.00Hz	×
F0.13	下限频率	下限频率	0.00~上限频率	0.00Hz	×
F0.14	最大输出电压	最大输出电压	110∼440V	380V	×
F0.15	载波频率	载波频率	1.0∼16.0KHz	依机型确定	0
F0.16	载波频率自动调 整选择	裁波频率自动 调整	0: 不自动调整 1: 自动调整	0	0
F0.17	键盘方向设定	键盘方向设定	0: 正转 1: 反转	0	0
F0.18	电机接线方向	电机接线	0: 正序 1: 反序	0	×
F0.19	加速时间1	加速时间1	0.1∼3600s	6.0/20.0s	0
F0.20	减速时间1	减速时间1	0.1~3600s	6.0/20.0s	0

F1: 起停控制组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F1.00	起动方式	起动方式	0: 直接起动 1: 先制动再从起动 2: 转速追踪	0	0
F1.01	起动频率	起动频率	0.10∼60.00Hz	0.50Hz	0
F1.02	起动频率保持时间	起动保持时间	0.0∼10.0s	0.0s	0
F1.03	起动直流制动电流	起动制动电流	G型机: 0.0~100.0%变频器 额定电流 P型机: 0.0~80.0%变频器额 定电流	0.0%	0
F1.04	起动直流制动时间	起动制动时间	0.0~30.0s	0.0s	0
F1.05	加减速模式	加减速模式	0: 直线加减速 1: S曲线加减速	0	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F1.06	S曲线起始段时 间	S曲线起动段	10.0~50.0%(加减速时间) F1.06+F1.07≤90%	30.0%	0
F1.07	S曲线上升段时间	S曲线上升段	10.0~80.0%(加减速时间) F1.06+F1.07≤90%	40.0%	0
F1.08	停机方式	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停车 2: 减速+直流制动	0	×
F1.09	停机直流制动频 率	停机制动频率	0.00~600.0Hz	0.00Hz	0
F1.10	停机直流制动等 待时间	停 机 直 流 制 动 等待时间	0.00~10.00s	0.00s	0
F1.11	停机直流制动电 流	停机制动电流	G型机: 0.0~100.0%变频器 额定电流 P型机: 0.0~80.0%变频器额 定电流	0.0%	0
F1.12	停机直流制动时 间	停机制动时间	0.0~30.0s	0.0s	0
F1.13	能耗制动选择	能耗制动选择	0: 不使用能耗制动 1: 使用能耗制动	0	0
F1.14	能耗制动起始电 压	能耗制动起始 电压	380V: 650∼750V 220V: 360∼390V	380V: 700V 220V: 380V	0
F1.15	停电再起动选择	停电再起动选 择	0: 禁止再起动 1: 允许再起动	0	0
F1.16	再起动等待时间	再起动等待时 间	0.0~3600s	0.0s	0

F2:辅助运行

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F2.00	点动运行频率	点动运行频率	0.10∼50.00Hz	5.00Hz	0
F2.01	点动加速时间	点动加速时间	0.1∼3600s	6.0/20.0s	0
F2.02	点动减速时间	点动减速时间	0.1∼3600s	6.0/20.0s	0
F2.03	加速时间2	加速时间2	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.04	减速时间2	减速时间2	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.05	加速时间3	加速时间3	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.06	减速时间3	减速时间3	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.07	加速时间4	加速时间4	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.08	减速时间4	减速时间4	0.1∼3600s	20.0s	0
F2.09	跳跃频率1	跳跃频率1	0.00~600.0	0.00Hz	×
F2.10	跳跃频率2	跳跃频率2	0.00∼600.0Hz	0.00Hz	×
F2.11	跳跃频率幅值	跳跃频率幅值	0.00~15.00Hz	0.00Hz	×

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F2.12	防反转选择	防反转选择	0: 允许反转 1: 禁止反转	0	0
F2.13	正反转切换时间	正反转切换时 间	0.0~3600s	0.0s	0
F2.14	下限频率处理模 式	下限模式	0: 运行在下限频率 1: 0频运行	0	×
F2.15	运行时间到动作 选择	运行时间到动 作选择	0:继续运行 1:停机	0	×
F2.16	节能控制选择	节能控制选择	0: 节能控制无效 1: 节能控制有效	0	×
F2.17	AVR功能	AVR功能	0: 不动作 1: 一直动作 2: 仅减速时不动作	2	×
F2.18	过调制动作	过调制动作	0: 无效 1: 有效	1	×
F2.19	下垂控制(负荷分配)	下垂控制(负荷 分配)	0.00~10.00Hz	0.00Hz	0
F2.20	冷却风扇控制	风扇控制	0: 自动方式 1: 通电中风扇一直运转	0	×
F2.21	瞬间掉电处理	瞬间掉电处理	0: 禁止 1: 降频处理 2: 直接停机	0	0
F2.22	瞬间掉电降频点	瞬间掉电降频 点	210~600V	380V: 420V 220V: 230V	0
F2.23	瞬间掉电频率下 降率	瞬间掉电频率 下降率	0.00~最大频率/s	10.00Hz/s	0
F2.24	转速显示系数	转速显示系数	0.00~500.0%	100.0%	0
F2.25	UP/DOWN 下降 至负频率选择	UP/DOWN下降 至负频率选择	0: 允许 1: 禁止	1	0

F3: 矢量控制参数组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F3.00	速度环比例增益 1	速度环比例增益1	0.1~9.9	1.0	0
F3.01	速度环积分时间 1	速度环积分时间1	0.01~10.00s	0.3s	0
F3.02	切换频率1	切换频率1	0.0∼60.00Hz	5.00Hz	0
F3.03	速度环比例增益	速度环比例增益2	0.1~9.9	1.0	0
F3.04	速度环积分时间 2	速度环积分时间2	0.01~10.00s	0.3s	0
F3.05	切换频率2	切换频率2	0.0∼60.00Hz	10.00Hz	0
F3.06	速度环滤波时间 常数	速度环滤波	0∼500ms	1ms	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F3.07	电流环比例系数	电流环比例系 数	0~2000	500	0
F3.08	电流环积分系数	电流环积分系 数	0~6000	500	0
F3.09	VC 转差频率补偿	VC 转差频率补 偿	0.0~200.0%	100.0%	0
F3.10	转矩控制	转矩控制	0: 转矩控制无效 1: 数字转矩设定(F3.11) 2: Al1 转矩设定 3: Al2 转矩设定 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯转矩设定 6: 操作面板模拟电位器	0	0
F3.11	转矩数字设定	转矩数字设定	0.0~200.0%	50.0%	0
F3.12	转矩控制速度限 幅	转矩控制速度 限幅	0: 数字设定(F3.13) 1: Al1 2: Al2 3: PULSE 脉冲设定 4: 通讯转矩设定	0	0
F3.13	转矩控制速度限 幅数字设定	转矩控制速度 限幅数字设定	0.00~600.0Hz	50.00Hz	0
F3.14	编码器脉冲	编码器脉冲	1~9999	1000	0
F3.15	电机与编码器减 速比	电机与编码器 减速比	0.010~50.00	1.000	0
F3.16	编码器方向选择	编码器方向选 择	0: 正向 1: 反向	0	0
F3.17	保留	保留	0.01∼600.0s	0.10s	0
F3.18	保留	保留	0.00~3.00	0.10s	0
F3.19	保留	保留	0.0~10.0%	0.1%	0
F3.20	保留	保留	0.0∼100.0s	1.0s	0
F3.21	恒功率区弱磁控 制选择	弱磁控制选择	0: 无效 1: 有效	0	0
F3.22	恒功率区转矩限 定补偿系数	恒 功率 区 转 矩 限定补偿系数	60.0~300.0%	200.0%	0
F3.23	保留	保留	0.01~10.00	1.00	0

F4: V/F 控制参数组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F4.00	V/F 曲线设定	V/F 曲线设定	0: 恒转矩阵特性曲线 1: 降转矩特性曲线 1 (2.0) 2: 降转矩特性曲线 2 (1.5) 3: 降转矩特性曲线 3 (1.2) 4: 用户设定 V/F 曲线	0	×

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F4.01	V/F 频率值 F1	V/F 频率值 1	0.0∼F4.03	10.00Hz	
F4.02	V/F 电压值 V1	V/F 电压值 1	0.0~100.0%	20.0%	×
F4.03	V/F 频率值 F2	V/F 频率值 2	F4.01~F4.05	25.00Hz	×
F4.04	V/F 电压值 V2	V/F 电压值 2	0.0~100.0%	50.0%	×
F4.05	V/F 频率值 F3	V/F 频率值 3	F4.03~F0.10	40.00Hz	×
F4.06	V/F 电压值 V3	V/F 电压值 3	0~100.0%	80.0%	×
F4.07	转矩提升	转矩提升	0.0%: 自动转矩提升 0.1~30.0%: 手动转矩提升	0.0%	0
F4.08	手动转矩提升截 止点	提升截止点	0.00~60.00Hz	50.00Hz	0
F4.09	转差频率补偿	转差频率补偿	0.0~200.0%	0.0%	0
F4.10	转差补偿时间常 数	补偿时间常数	0.01∼2.55s	0.20s	0
F4.11	V/F 分离的电压源	V/F 分离的电压源	0: VF 分离无效 1: 数字设定 (F4.12) 2: Al1 3: Al2 4: PULSE 脉冲设定 5: 通讯给定	0	×
F4.12	V/F 分离的电压 源数字设定	V/F 分离的电压 源数字设定	0V~最大输出电压	0V	0
F4.13	V/F 分离的电压 上升时间	V/F 分离的电压 上升时间	0.0s∼1000.0s	0.0s	0

F5: 电机参数组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F5.00	电机类型	电机类型	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机	0	×
F5.01	电机极数	电机极数	2~56	4	×
F5.02	额定功率	额定功率	0.4~999.9kW	依机型确定	0
F5.03	额定电流	额定电流	0.1∼999.9A	依机型确定	0
F5.04	额定转速	额定转速	0~24000 转	依机型确定	
F5.05	空载电流 IO	空载电流 IO	0.1∼999.9A	依机型确定	0
F5.06	定子电阻 R1	定子电阻 R1	0.00%~50.00%	依机型确定	0
F5.07	漏感抗 X	漏感抗 X	0.00%~50.00%	依机型确定	0
F5.08	转子电阻 R2	转子电阻 R2	0.00%~50.00%	依机型确定	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F5.09	互感抗 Xm	互感抗 Xm	0.0%~200.0%	依机型确定	0
F5.10	参数自整定	参数自整定	0: 不动作 1: 静止自整定 2: 旋转自整定	0	×

F6: 输入端子

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F6.00	端子运转模式	端子运转模式	0: 两线式运转模式 1 1: 两线式运转模式 2 2: 三线式运转模式 1 3: 三线式运转模式 2	0	×
F6.01	X1端子功能定义	X1 端子功能	0: NULL 无定义 1: 正转运行(FWD)	1	×
F6.02	X2端子功能定义	X2 端子功能	2: 反转运行(REV)	2	×
F6.03	X3端子功能定义	X3 端子功能	3: RUN 运行 4: F/R 运转方向	8	×
F6.04	X4端子功能定义	X4 端子功能	5: HLD 自保持选择 6: FJOG 正向点动	17	×
F6.05	X5端子功能定义	X5 端子功能	7: RJOG 反向点动 8: RST 复位	18	×
F6.06	X6端子功能定义	X6 端子功能	9: 频率源切换 10: 端子 UP	0	×
F6.07	X7端子功能定义	X7 端子功能	11: 端子 DOWN 12: UP/DOWN 清 0	0	×
F6.08	X8端子功能定义	X8 端子功能	13: 自由停车 14: 直流制动	0	×
F6.09	保留	保留	14: 且流动动 15: 加流域动 16: 变级设在 17: 多移政速度大子 1 18: 多移政速度大子 2 19: 多移政速度 端子 3 20: 多移取速度 端子 4 21: 转短滤速 5 22: 加減延 5 24: 运行暂 6 25: 加流行 6 26: 外部 6 26: 外部 6 26: 外部 6 26: 外部 6 26: 外部 7 26: 外部 6 26: 外部 6 26: 外部 7 28: 运行 6 29: 运行 6 29: 运河 7 29: 运河 8 20: 外部 7 20: 外部 7 20: 大雪 6 20: 大雪 7 20: 大雪 7 20	0	х

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
			34: 摆频状态复位 35: PID 暂停 36: PID 参数切换 37: PID作用方向取反端子, 该端子有效,则PID作用方向 与F8.04设定的方向相反。 38: 定时驱动输入 39: 计数器信号输入 40: 计数器清零复位 41: 实际长度清 0 42~56: 保留 57: PUL 脉冲输入 (如有 2 路输入,以 X4 为准) 58: 单相测速输入(如有 2 路 输入,以 X4 为准) 59: 双向测速输入 A(仅对 X4 设定) 60: 双向测速输入 B(仅对 X5 设定)		
F6.10	模拟量非线性选 择	模拟量非线性 选择	0: 无 1: Al1 2: Al2 3: 脉冲	0	×
F6.11	最小模拟量输入 值 1 (Al1 端子)	最小模拟量1	0.00∼F6.13	0.00V	0
F6.12	最小模拟量输入 值对应物理量 1	最小对应物理 量1	0.0~200.0%	0.0%	0
F6.13	最大模拟量输入 值 1 (Al1 端子)	最大模拟量 1	F6.11~10.00V	10.00V	0
F6.14	最大模拟量输入 值对应物理量 1	最大对应物理 量1	0.0~200.0%	100.0%	0
F6.15	模拟输入滤波时 间常数 1 (Al1 端 子)	模拟输入滤波 1	0.01~50.00s	0.05s	0
F6.16	最小模拟量输入 值 2 (Al2 端子)	最小模拟量2	0.00∼F6.18	0.00V	0
F6.17	最小模拟量输入 值对应物理量 2	最小对应物理 量2	0.0~200.0%	0.0%	0
F6.18	最大模拟量输入 值 2 (Al2 端子)	最大模拟量 2	F6.16~10.00V	10.00V	0
F6.19	最大模拟量输入 值对应物理量 2	最大对应物理 量2	0.0~200.0%	100.0%	0
F6.20	模拟输入滤波时 间常数 2 (Al2 端 子)	模拟输入滤波 2	0.01~50.00s	0.05s	0
F6.21	最小脉冲量输入 值 3(脉冲输入端 子)	最小脉冲量输入值 3 (脉冲端子)	0.00~F6.23	0.00kHz	0
F6.22	最小脉冲量输入 值对应物理量3	最小脉冲量输 入值对应物理 量3	0.0~200.0%	0.0%	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F6.23	最大脉冲量输入 值 3(脉冲输入端 子)	最大脉冲量输入值 3 (脉冲端子)	F6.21~50.00kHz	50.00kHz	0
F6.24	最大脉冲量输入 值对应物理量 3	最大脉冲量输入值对应物理 量3	0.0~200.0%	100.0%	0
F6.25	脉冲输入滤波时 间常数 3 (脉冲 输入端子)	脉冲输入滤波 3	0.01~50.00s	0.05s	0
F6.26	物理量的正负	物理量的正负	0~63	0	0

F7:输出端子

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F7.00	DO 端子功能定 义	DO 端子功能	0: NULL 无定义 1: RUN 运行	0	0
F7.01	Y1端子功能定义	Y1 端子功能	2: FAR 频率到达 3: FDT1 频率检测	1	0
F7.02	Y2端子功能定义	Y2 端子功能	4: FDT2 频率检测	0	0
F7.03	继电器 1 (TA/TB/TC) 输出功能选择	继电器 1	5: 上行频率到达 6: 下行频率到达 7: 变频器零速运行中 8: 零速	16	0
F7.04	继电器 2 (BRA/BRB/BRC)输出功能选择	继电器 2	9: PLC 循环完成指示 10: PLC 运行步数(要求对 DO/Y1/Y2 同时设定此功能) 11: 变频器运行准备完成 (RDY) 12: 定时到达 13: 计数到达输出 14: 设定运行时间到达 15: 转矩到达检测 16: 变频器故障 17: 欠压状态输出 18: 变频器过载预报警检出信号 19: 定长到达, 电平信号 20: PID 休眠中 21: Al1>Al2 22: Al1 <f7.16 23:="" al1="">F7.16 24: F7.16<al1<f7.17 25:="" 26:="" td="" 下限频率到达="" 恒压供水一拖二辅助泵="" 控制信号<=""><td>0</td><td>0</td></al1<f7.17></f7.16>	0	0
F7.05	频率到达 FAR 检 测宽度	FAR 宽度	0.00~10.00Hz	2.50Hz	0
F7.06	频 率 检 测 值 1 (FDT1 电平)	FDT 电平	0.00∼600.0Hz	5.00Hz	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F7.07	频率检测滞后值 1 (FDT1 滞后)	FDT 滞后	0.00~10.00Hz	1.00Hz	0
F7.08	频 率 检 测 值 2 (FDT2 电平)	FDT 电平	0.00∼600.0Hz	25.00Hz	0
F7.09	频率检测滞后值 2(FDT2滞后)	FDT 滞后	0.00∼10.00Hz	1.00Hz	0
F7.10	上行频率	上行频率	0.00~600.0Hz	50.00Hz	0
F7.11	下行频率	下行频率	0.00~600.0Hz	0.00Hz	0
F7.12	转矩检测设定值	转矩检测设定	0.0~200.0%	100.0%	0
F7.13	计数值到达给定	计数值到达给 定	0~9999	0	0
F7.14	定时到达给定	定时到达给定	0.0~6553.0s	0.0s	0
F7.15	保留	保留	保留	保留	0
F7.16	AI1 比较阈值 1	AI1 比较阈值 1	0.00~10.00v	0.00v	0
F7.17	AI1 比较阈值 2	AI1 比较阈值 2	0.00~10.00v	0.00v	0
F7.18	模拟量比较回差	模拟量比较回 差	0.00~3.00v	0.20v	0
F7.19	AO1 功能定义	AO1 端子输出	0: NULL 1: 运行频率(0~最大频率)	1	0
F7.20	AO2 功能定义	AO2 端子输出	2: 设定频率(0~最大频率) 3: 输出电流(0~2 倍变频器	0	0
F7.21	DO 输出	DO 输出	(マーロングル) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	0	0
F7.22	AO1 输出范围 选择	AO1 输出范围 选择	0: 0~10V/0~20mA 1: 2~10V/4~20mA	0	0
F7.23	AO2 输出范围 选择	AO2 输出范围 选择	0: 0~10V/0~20mA 1: 2~10V/4~20mA	0	0
F7.24	AO1 增益	AO1 增益	1~200%	100%	0
F7.25	AO2 增益	AO2 增益	1~200%	100%	0
F7.26	DO 最大输出脉 冲频率	DO 最大输出脉 冲频率	DO 最小输出脉冲频率~ 50.00kHz	50.00kHz	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F7.27	DO 最小输出脉 冲频率	DO 最小输出脉 冲频率	0.00~DO最大输出脉冲频率	0.00kHz	0
F7.28	辅泵启动延时时 间	辅泵启动延时 时间	0∼9999s	0	0
F7.29	辅泵关闭延时时 间	辅泵关闭延时 时间	0∼9999s	0	0

F8: PID 参数组

	0: PID 参数组						
功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改		
F8.00	给定量选择	给定量选择	0: PID 数字给定(F8.02) 1: Al1 端子 2: Al2 端子 3: 脉冲频率 4: 串行通讯	0	0		
F8.01	反馈量选择	反馈量选择	0: Al1 端子 1: Al2 端子 2: 脉冲反馈 3: 串行通讯 4: Al1-Al2 5: Al1+Al2 6: MAX(Al1, Al2) 7: MIN(Al1, Al2)	1	0		
F8.02	模拟 PID 数字给 定	模拟 PID 数字 给定	0.0~999.9	50.0	0		
F8.03	模拟闭环量程	模拟闭环量程	1.0~999.9	100.0	0		
F8.04	PID 调节特性	PID 调节特性	0: 正作用 1: 反作用	0	0		
F8.05	PID 比例增益 1	比例系数 1	0.1~9.9	1.0	0		
F8.06	PID 积分时间 1	积分时间 1	0.00∼100.0s	10.00s	0		
F8.07	PID 微分时间 1	微分时间 1	0.00~1.00s	0.00s	0		
F8.08	PID 比例增益 2	比例系数 2	0.1~9.9	1.0	0		
F8.09	PID 积分时间 2	积分时间 2	0.00~100.0s	10.00s	0		
F8.10	PID 微分时间 2	微分时间 2	0.00~1.00s	0.00s	0		
F8.11	PID 参数切换	PID 参数切换	0: 不切换,用第一组参数 1: 端子切换 2: 根据偏差自动切换	0	0		
F8.12	PID 参数切换偏差 1	PID 参数切换偏差 1	0.0~999.9	20.0	0		
F8.13	PID 参数切换偏差2	PID 参数切换偏差 2	0.0~999.9	80.0	0		
F8.14	PID 的延迟时间 常数	PID 的延迟时间	0.00∼100.0s	0.00s	0		

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F8.15	余差容限	余差容限	0.0~999.9	0.2	0
F8.16	PID 正向限幅	PID 正向限幅	0.00~600.0Hz	50.00Hz	0
F8.17	PID 反向限幅	PID 反向限幅	0.00~600.0Hz	0.00Hz	0
F8.18	PID 预置频率	PID 预置频率	0.00∼600.0Hz	0.00Hz	×
F8.19	PID 预置频率保 持时间	预置保持时间	0.0∼3600s	0.0s	×
F8.20	休眠启用	休眠启用	0: 不启用 1: 启用	0	×
F8.21	休眠延时	休眠延时	0~2000s	120s	0
F8.22	休眠阀值	休眠阀值	0.00~600.0Hz	20.00Hz	0
F8.23	唤醒阀值	唤醒阀值	0.0~999.9	5.0	0

F9: PLC、多段速组

功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F9.00	多段频率 1	多段频率 1	0.00~最大频率	5.00 Hz	0
F9.01	多段频率 2	多段频率 2	0.00~最大频率	10.00 Hz	0
F9.02	多段频率 3	多段频率3	0.00~最大频率	15.00 Hz	0
F9.03	多段频率 4	多段频率 4	0.00~最大频率	20.00 Hz	0
F9.04	多段频率 5	多段频率 5	0.00~最大频率	30.00 Hz	0
F9.05	多段频率 6	多段频率 6	0.00~最大频率	40.00 Hz	0
F9.06	多段频率7	多段频率7	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.07	程序运行模式	程序运行模式	0: 单循环 1: 单循环保持最终值 2: 连续循环	2	×
F9.08	PLC 中断运行再 起动方式选择	PLC 中断再起 动 选择	0: 从第一段开始运行 1: 从中断时刻的阶段频率继 续运行	0	×
F9.09	掉电时 PLC 状态 参数存储选择	掉电 PLC 状态 存储 选择	0: 不存储 1: 存储	0	×
F9.10	PLC 阶段时间单 位选择	阶段时间单位 选择	0: 秒 1: 分	0	×
F9.11	PLC 第 1 段运行 时间	PLC第1段运行 时间	0.1~3600	20.0	0
F9.12	PLC 第 2 段运行 时间	PLC第2段运行 时间	0.0~3600	20.0	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
F9.13	PLC 第 3 段运行 时间	PLC第3段运行 时间	0.0~3600	20.0	0
F9.14	PLC 第 4 段运行 时间	PLC第4段运行 时间	0.0~3600	20.0	0
F9.15	PLC 第 5 段运行 时间	PLC第5段运行 时间	0.0~3600	20.0	0
F9.16	PLC 第 6 段运行 时间	PLC第6段运行 时间	0.0~3600	20.0	0
F9.17	PLC 第 7 段运行 时间	PLC第7段运行 时间	0.1~3600	20.0	0
F9.18	PLC 第 1 段加减 速及方向	PLC第1段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.19	PLC 第 2 段加减 速及方向	PLC第2段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.20	PLC 第 3 段加减 速及方向	PLC第3段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.21	PLC 第 4 段加减 速及方向	PLC第4段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.22	PLC 第 5 段加减 速及方向	PLC第5段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.23	PLC 第 6 段加减 速及方向	PLC第6段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.24	PLC 第7段加减 速及方向	PLC第7段加减 速及方向	1 F/r ~ 4 F/r	1F	0
F9.25	PLC 当前运行的 段数	当前运行的段 数	1~7	0	*
F9.26	PLC 当前段运行 时间	当前段运行时 间	0.0~3600	0	*
F9.27	多段频率8	多段频率8	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.28	多段频率 9	多段频率 9	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.29	多段频率 10	多段频率 10	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.30	多段频率 11	多段频率 11	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.31	多段频率 12	多段频率 12	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.32	多段频率 13	多段频率 13	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.33	多段频率 14	多段频率 14	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F9.34	多段频率 15	多段频率 15	0.00~最大频率	50.00 Hz	0
F3.35	PLC 第一段速选 择	PLC 第一段速 选择	0: 多段速数字给定 1: Al1 端子	0	0
F3.36	PLC 第七段速选 择	PLC 第七段速 选择	2: Al2 端子 3: 键盘电位器 4: 脉冲输入	0	0

FA: 摆频参数组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FA.00	摆幅	摆幅	0.0~50.0%	0.0%	0
FA.01	阶跃频率	阶跃频率	0.0~50.0%(相对 FA.00)	0.0%	0
FA.02	阶跃时间	阶跃时间	5∼50ms	5ms	0
FA.03	摆频周期	摆频周期	0.1∼999.9s	10.0s	0
FA.04	摆动比	摆动比	0.1~10.0	1.0	0
FA.05	摆幅设定方式	摆幅设定方式	0:相对于中心频率 1:相对于最大频率	0	0
FA.06	保留	保留	保留	保留	0
FA.07	保留	保留	保留	保留	0

Fb: 定长参数组

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
Fb.00	设定长度	设定长度	0∼65530	0	0
Fb.01	实际长度	实际长度	0∼65530	0	*
Fb.02	每单位脉冲数	每单位脉冲数	0.1~6553.0	100.0	0

FC: 保护及故障参数

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FC.00	电机过载保护方 式选择	过载保护选择	0: 不动作 1: 普通电机(带低速补偿) 2: 变频电机(不带低速补偿)	1	×
FC.01	电子热继电器保 护值	电子热继电器	20~110%	100%	0
FC.02	变频器过载预报 警检出水平	过载预报警检出 水平	30.0~200.0%	160.0%	×
FC.03	变频器过载预报 警检出时间	过载预报警检出 时间	0.0~80.0s	60.0s	×
FC.04	电流限幅	电流限幅	0: 无效 1: 加减速有效,恒速无效 2: 都有效	1	0
FC.05	电流限幅水平	电流限幅水平	G型: 80.0~200.0% P型: 60.0~150.0%	G: 160.0% P: 120.0%	0
FC.06	过压失速选择	过压失速选择	0: 禁止(安装制动电阻时建议选择) 1: 减速有效 2: 加减速和稳速都有效	1	×

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FC.07	失速过压点	失速过压点	110.0~150.0%母线电压	380V: 140.0% 220V: 120.0%	×
FC.08	输入缺相检测基准	输入缺相检测基 准 (100% 对 应 800V)	1~100%	20%	×
FC.09	输入缺相检测时 间	输入缺相检测时 间	2~255s	10s	×
FC.10	输出缺相检测基 准	输出缺相检测基准 (100%对应电机 额定电流)	0~100%	0%	×
FC.11	输出缺相检测时 间	输出缺相检测时 间	0.0∼2.0s	0.2s	×
FC.12	自动复位次数	自动复位次数	0~10,0 表示无自动复位功能,仅3 种故障有自动复位功能	0	×
FC.13	复位间隔时间	复位间隔时间	0.1~20.0s/次	5.0s	×

Fd: 通信参数

功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
Fd.00	485 通讯功能	485 通讯功能	0: 485 通讯功能关闭 1: 485 通讯功能使能	0	0
Fd.01	本机地址	本机地址	1~247	1	0
Fd.02	波特率选择	波特率选择	0: 1200BPS 1: 2400BPS 2: 4800BPS 3: 9600BPS 4: 19200BPS 5: 38400BPS	3	0
Fd.03	奇偶校验选择	校验位选择	0: 偶校验 1: 奇校验 2: 无校验	0	0
Fd.04	通信超时检测时间	通信超时检测 时间	0.0~100.0s 0:没有超时检测 其它:超时检测时间	0.0s	0
Fd.05	响应延迟时间	响应延迟	0∼500ms	5ms	0

FE: 人机界面参数组

功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FE.00	LCD 语言选择	语言选择	0: 中文 1: 英文	0	0
FE.01	MFK 多功能键选择	MFK 多功能键 选择	0: 无效 1: 点动运行 2: 正反转切换 3: UP/DOWN 清零 4: 操作面板命令通道与远程 命令通道(端子和通讯)切换	0	0
FE.02	STOP 键处理	STOP 键处理	0: 只在键盘控制时有效 1: 端子/通讯控制时停机有效 2: 端子/通讯控制时故障复位 有效 3: 端子/通讯控制时停机和故 障复位都有效	2	0
FE.03	运行频率(补偿前 Hz)	运行频率	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	2	0
FE.04	运行频率(补偿后 Hz)	运行频率	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.05	设定频率(Hz 闪 烁)	设定频率(Hz)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	1	0
FE.06	输出电流(A)	输出电流(A)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	2	0
FE.07	母线电压(V)	母线电压(V)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.08	输出电压(V)	输出电压(V)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.09	输出转矩(%)	输出转矩(%)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.10	设定转矩(%闪烁)	设定转矩(%)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.11	运行转速(r/min)	运行转速(r/min)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FE.12	设定转速(r/min 闪烁)	设定转速(r/min)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.13	输出功率(kW)	输出功率(kW)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.14	Al1 电压(V)	AI1 电压(V)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.15	Al2 电压(V)	AI2 电压(V)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.16	模拟 PID 反馈	模拟 PID 反馈	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.17	模拟 PID 给定	模拟 PID 给定	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.18	端子状态(无单 位)	端子状态(无单 位)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.19	实际长度	实际长度	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.20	设定长度	设定长度	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.21	线速度(m/min)	线速度(m/min)	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0
FE.22	外部计数值	外部计数值	0: 不显示 1: 停机显示 2: 运行显示 3: 停机运行都显示	0	0

FF: 运行历史记录

功能码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FF.00	最近一次故障类型	最近故障类型	0: NULL 1: Uu1 母线欠压 2: OC1 加速过流 3: OC2 减速过流 4: OC3 恒速过流 5: Ou1 加速过压 6: Ou2 减速过压 7: Ou3 恒速过压 8: GF 接地 9: SC 负载短路 10: OH1 散热过热 11: OL1 电机过载 12: OL2 变频器过载 13: EF0 串行通讯故障 14: EF1 端子上的外部不平离 15: SP1 输出缺相或不平离 16: SPO 输出或不平离 17: EEP EEPROM 故障 18: CCF 键盘与控制板通讯中断 19: bCE 制动单元故障 20: PCE 参数复制错误 21: IDE 霍尔电流检测故障 22: ECE 编码器故障	NULL	*
FF.01	最近一次故障时 输出频率	故障时输出频率	0~上限频率	0.00Hz	*
FF.02	最近一次故障时 设定频率	故障时设定频率	0~上限频率	0.00Hz	*
FF.03	最近一次故障时 输出电流	故障时输出电流	0~2 倍额定电流	0.0A	*
FF.04	最近一次故障时 直流母线电压	故障时母线电压	0~1000V	0V	*
FF.05	最近一次故障时 运行工况	故障时运行工况	0: StP 停机 1: Acc 加速 2: dEc 减速 3: con 稳速	0	*
FF.06	故障历史 1 (离当前最近)	故障历史1	同 FF.00	NULL	*
FF.07	故障历史2	故障历史2	同 FF.00	NULL	*
FF.08	累计开机时间	累计开机时间	0∼65530h	0h	*
FF.09	累计运行时间	累计运行时间	0∼65530h	0h	*
FF.10	保留	保留	保留	保留	-
FF.11	软件版本号	软件版本号	1.00~10.00	1.00	-
FF.12	非标号	非标号	0~255	0	-

FP:用户密码保护

/14/					
功能 码	名称	LCD 显示	设定范围	出厂设定	更改
FP.00	用户密码	用户密码	0: 无密码 其它: 密码保护	0	0
FP.01	参数写入保护	参数保护选择	0: 全部参数允许被改写 1: 除本功能码和 FP.03 外, 全部禁止改写 2: 所有参数禁止读出	0	0
FP.02	参数初始化	参数初始化	0: 无操作 1: 清除故障记录 2: 恢复出厂设定值(记录\密 码除外)	0	×
FP.03	参数拷贝	参数拷贝	0: 无动作 1: 参数下载 2: 参数上传(电机参数除外) 3: 参数上传(全部)	0	×
FP.04	参数上传保护	参数上传保护	0: 保护有效 1: 保护无效	0	×
FP.05	G/P 机型选择	G/P 机型选择	0: G 型机 1: P 型机	0	×

第六章 详细功能参数说明

□说明:

阴影框中的参数说明"【】"中为该功能码的出厂参数。

6.1 基本功能组 (F0)

【依机型确定】

该功能码仅供用户查看出厂机型用,不可更改。

0: 表示G型机

F0.00 机型显示

1: 表示P型机

F0.01 控制方式

范围: 0~2 【0】

0: 无速度传感器矢量控制1

既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感,适用于大多数场合。

1: 无速度传感器矢量控制2

精准的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,适用高性能场合,具有转速精度高、转矩精度高且无需安装编码器的的优点。

2: 有速度传感器矢量控制

指闭环矢量,必须加装编码器和PG卡,适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

3: V/F控制

适用于对负载要求不高或一台变频器拖动多台电机的场合,如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。

F0.02 运行控制方式

范围: 0~2【0】

0:操作面板控制("LOCAL/REMOT"灯灭)

由操作面板上的RUN、STOP按键进行运行命令控制。

1: 端子控制 ("LOCAL/REMOT"灯亮)

由多功能输入端子FWD、REV、RUN、JOGF、JOGR等进行运行命令控制。

2: 通讯控制 ("LOCAL/REMOT"灯闪烁)

通过串行口进行起停,选择此项时必须选配我司的Modbus通讯卡。

F0.03 频率设定 1	范围: 0~8【0】
F0.04 频率设定 2	范围: 1~8 【1】

0: 数字设定

- 1: 端子AI1
- 2: 端子AI2

指频率由模拟量输入端子来确定。其中AI1为0~10V电压型输入,AI2可作为0~10V电压输入,也可作为0/4~20mA电流输入,由控制板上SW1拨码开关选择。

3: 脉冲输入

频率给定通过端子脉冲来给定。 脉冲给定信号规格: 电压范围9V~30V、频率范围0kHz~50kHz。

4: 串行通讯

指频率源由上位机通过通讯方式给定。

5: 多段速

选择多段速运行方式。需要设置F6组"输入端子"和F9组"多段速和PLC"参数来确定给定信号和给定频率的对应关系。

6:程序定时运行(PLC)

选择简易PLC模式。频率源为简易PLC时,需要设置F9组"多段速和PLC"参数来确定给定频率。

7: PID

选择过程PID控制。此时,需要设置F8组"PID功能",变频器运行频率为PID作用后的频率值。

8: 操作面板模拟电位器

□注意:

- ◆ 在频率设定1中,端子多段速优先于其它频率设定源,即不管此时频率设定1的频率源为何值,只要端子选择了多段速且该端子有效则频率设定1的频率源为多段速。
- ◆ 频率设定1与频率设定2复合叠加时,频率设定1的数字设定将以频率设定2的频率源为中心进行 UP/D0WN叠加,而F0.06 "UP/D0WN预置频率"将无效。
- ◆ 脉冲给定只能从多功能输入端子X4或X5输入。

F0.05 频率设定选择

范围: 0~6【0】

通过该参数选择频率给定通道,通过频率设定1和频率设定2的复合实现频率给定。

0: 频率设定1

频率设定值由频率设定1中选择的通道确定

1: 频率设定2

频率设定值由频率设定2中选择的通道确定

- 2: 频率设定1 + 频率设定2
- 5: MIN (频率设定1, 频率设定2)
- 6: MAX (频率设定1, 频率设定2)

由频率设定1 和频率设定2 给定的频率经过相应数学运算作为最终给定频率。

3: 频率设定1与频率设定2由端子切换

频率源为通过端子"频率源切换"在频率设定1与频率设定2之间切换,当频率切换端子有效时频率给 定由频率设定2中的通道确定,频率切换端子无效或没有定义该端子功能时频率给定由频率设定1中的 通道确定。

4: (频率设定1 + 频率设定2) 与频率设定1由端子切换

频率源为通过端子"频率源切换"在(频率设定1+频率设定2)与频率设定1之间切换,当频率切换端子无效或没有定义该端子功能时频率给定由频率设定1和频率设定2两个中的通道进行复合叠加,频

率切换端子有效时频率给定由频率设定1中的通道确定。

F0.06 UP/DOWN 预置频率

范围: 0.00~最大频率【0.00Hz】

当频率源选择为"数字设定"时,该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。

F0.07 UP/DOWN 速率

范围: 0.001~50.00Hz/s【1.00Hz/s】

端子UP/DOWN和键盘 /、 / 来调整设定频率时的变化率。

F0.08 UP/DOWN 键盘端子选择

范围: 0~2【1】

频率数字设定时选择UP/DOWN通道。

- 0: 键盘和端子up/down都有效
- 1: 键盘up/down有效
- 2: 端子up/down有效

F0.09 数字 UP/DOWN 存储法

范围: 0~1【0】

- 0: 掉电存储
 - 频率数字设定时通过UP/DOWN修改后,重新上电频率为UP/DOWN修改后的设定频率。
- 1: 掉电不存储

频率数字设定时通过UP/DOWN修改后,重新上电频率为F0.06"UP/DOWN预置频率",UP/DOWN修改的部分清零。

2: 停机后清零

运行时通过UP/DOWN修改,停机后频率为F0.06"UP/DOWN预置频率",UP/DOWN修改的部分清零。

F0.10 基本频率	范围: 0.10~600.0Hz【50.00Hz】
F0.11 最大输出频率	范围: MAX[50.00Hz,上限频率,设定频率]~
	300.0Hz 【50.00Hz】
F0.12 上限频率	范围: 下限频率~最大频率【50.00Hz】
F0.13 下限频率	范围: 0.00~上限频率【0.00Hz】
F0.14 最大输出电压	范围: 110~440V【依机型确定】

基本运行频率Fb是变频器输出最高电压时对应的最小频率,一般是电机的额定频率。

最大输出频率Fmax是变频器允许输出的最高频率。

上限频率 F_H 和下限频率 F_L 是用户根据生产工艺要求所设定的电机最高运行频率和最低运行频率。

最大输出电压Vmax是变频器输出基本运行频率时,对应的输出电压,一般是电机的额定电压。

基本运行频率、最大输出频率、上限频率、下限频率及最大输出频率对应关系如图6-1所示。




图6-1 输出频率与输出电压关系图

F0.15 载波频率 范围: 1.0~16.0kHz【依机型确定】

本功能码用来设定变频器的载波频率,各机型与载波频率关系如表**6-1**所示,载波频率与电机噪音、电机温升、变频器温升等关系如表**6-2**所示。

表6-1 机型和载波频率关系

机型	范围	出厂值
G型: 2.2~11kW P型: 4~15kW	1.0∼16.0kHz	8.0kHz
G型: 15~22kW P型: 18.5~30kW	1.0∼10.0kHz	6.0kHz
G型: 30~45kW P型: 37~55kW	1.0∼10.0kHz	4.0kHz
G型: 55~75kW P型: 75~90kW	1.0∼6.0kHz	3.0kHz
G型: ≥90kW P型: ≥110kW	1.0∼3.0kHz	2.0kHz

表6-2 载波频率对环境影响表

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
电机温升	高 → 低
输出电流波形	差 → 好
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

F0.16 载波频率自动调整选择 范围: 0~1【0】

0: 不自动调整

载波频率不会根据变频器温度自行调整。

1: 自动调整

变频器可以根据负载轻重,通过温度检测自动调整载波频率,实现在轻载时保持低噪音,在重载时控制变频器本体温度,保持连续可靠运行。

F0.17 键盘设定方向	范围: 0~1【0】

本功能码用来设定运行命令由键盘确定时的电机运行方向

0: 正转

1: 反转

F0.18 电机接线方向	范围: 0~1【0】
--------------	------------

变频器输出正转方向可能和电机实际正转方向不一致,用户可改变电机进线相序调整电机旋转方向或改变

该功能码。

0: 正序

1: 反序

F0.19 加速时间 1	范围: 0.1~3600s【6.0/20.0s】
F0.20 减速时间 1	范围: 0.1~3600s【6.0/20.0s】

加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(F0.11)所需时间,减速时间指变频器从最大输出频率(F0.11)减速到0Hz所需时间,如图6-2所示。ZKD8000变频器共有四组加减速时间,这里只定义一组,其它组在F2.03~F2.08中定义,用户可以通过多功能输入端子来选择加减速时间,默认加减速时间是加减速时间1。

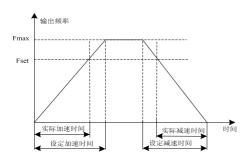


图6-2 加减速时间示意图

皿说明:

30kW及以上变频器加减速时间默认值是20.0s, 22kW以下变频器默认值是6.0s。

6.2 起停控制组 (F1)

F1.00 起动方式	范围: 0~2【0】
------------	------------

0: 直接起动

变频器按照起动频率(F1.01)和起动频率保持时间(F1.02)起动。

1: 先制动再起动

先直流制动,然后再按照方式0起动,适用小惯性负载在起动时可能产生反转的场合。

2: 转速追踪

变频器在起动前, 先对电动机的转速进行检测, 然后以检测到的速度为起点, 按加减速时间运行到设定频率, 实现对旋转电机的平滑无冲击起动。

囗注意:

18.5kW及以上变频器才有转速追踪功能。

F1.01 起动频率	范围: 0.10~60.00Hz【0.50Hz】
F1.02 起动频率保持时间	范围: 0.0~10.0s【0.0s】

起动频率是指变频器起动时的初始频率,如图6-3中所示的Fs;起动频率保持时间是指变频器在起动过程

中, 在起动频率下保持运行的时间, 如图6-3中所示的t1。

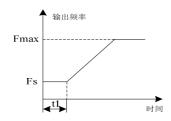


图6-3 起动频率与起动频率保持时间示意图

□提示:

起动频率不受下限频率的限制。

F1.03 起动直流制动电流	范围: 0.0~100.0%变频器额定电流【0.0%】
F1.04 起动直流制动时间	范围: 0.0~30.0s【0.0s】

仅在起动运行方式选择先制动再起动方式(F1.00=1)时这两个参数才有效,直流制动电流越大,制动力越大。

□提示:

起动直流制动时间为0.0s或起动直流制动电流为0.0%时, 无直流制动过程。

F1.05 加减速模式	范围: 0~1【0】

0: 直线加减速

输出频率按照直线递增或递减,加减速时间按照设定加减速时间而变化。ZKD8000系列变频器提供4种加减速时间,可通过多功能数字输入端子洗择。

1: S曲线加减速

输出频率按照S曲线递增或递减。S曲线一般用于对起、停过程要求比较平缓的场所,如电梯、输送带。 其参数定义见F1.06及F1.07。

F1.06 S 曲线起始段时间	范围: 10.0~50.0%【30.0%】
F1.07 S 曲线上升段时间	范围: 10.0~80.0%【40.0%】

F1.06、F1.07仅在加减速方式选择S曲线加减速方式(F1.05=1)时有效,且P1.06+P1.07≤90%。

S曲线起始段时间如图6-4中①所示,这里输出频率变化的斜率从0逐渐递增。

S曲线上升段时间如图6-4中②所示, 这里输出频率变化的斜率恒定。

S曲线结束段时间如图6-4中③所示,这里输出频率变化的斜率逐渐递减到0。

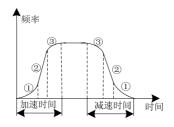


图6-4 S曲线加减速

0: 减速停机

变频器接到停机命令后,按照减速时间逐渐减少输出频率,频率降为零后停机。

1: 自由停车

变频器接到停机命令后, 立即终止输出, 负载按照机械惯性自由停止。

2: 减速+直流制动

变频器接到停机命令后,按照减速时间降低输出频率,当到达停机制动起始频率时,开始直流制动。停机直流制动相关的功能参数见F1.09~F1.12 中定义。

F1.09 停机直流制动频率	范围: 0.00~最大频率【0.00Hz】
F1.10 停机直流制动等待时间	范围: 0.00~10.00s【0.00s】
F1.11 停机直流制动电流	范围: 0.0~100.0%变频器额定电流【0.0%】
F1.12 停机直流制动时间	范围: 0.0~30.0s【0.0s】

停机直流制动起始频率:减速停机过程中,当到达该频率时,开始停机直流制动过程。

停机直流制动等待时间:在停机直流制动开始之前,变频器停止输出,经过该延时后再开始直流制动。用于防止在速度较高时开始直流制动引起的过流或过压故障。

停机直流制动电流: 指所加的直流制动量。此值越大, 直流制动效果越强。

停机直流制动时间: 直流制动量所加的时间。

□提示:

停机直流制动时间或停机直流制动电流为0时,表示没有直流制动过程,变频器按所设定的减速停机过程 停车。

F1.13 能耗制动选择 范围: 0~1【0】

0: 不使用能耗制动

1: 使用能耗制动

对于大转动惯量,并且需要快速制动停机的场合,可选择与之匹配的制动单元及制动电阻,并设置制动参数来实现快速制动停机。

皿说明:

仅对15kW及以下变频器有效。

F1.14 能耗制动起始电压	范围: 380: 650~750V【700V】
F1.14 肥杞制纫起知电压	220: 360~390V 【380V】

该功能码参数是设置能耗制动的起始母线电压,适当调整该值可实现对负载的有效制动。

F1.15 停电再起动选择	范围: 0~1【0】
---------------	------------

0: 禁止再起动

变频器在运行状态掉电停机后,再一次上电变频器不会自动起动直到有运行命令为止。

1: 允许再起动

变频器在运行状态掉电停机后,再一次上电后,只要在再起动等待时间(F1.16)内无停机命令则自动 起动。

□注意:

用户一定要慎用此功能,否则会造成设备损坏或人员伤亡等严重后果。

F1.16 再起动等待时间	范围: 0.0~3600s【0.0s】
---------------	---------------------

该功能参数定义停机自动再起动等待时间。

6.3 辅助运行组 (F2)

F2.00 点动运行频率	范围: 0.00~50.00【5.00Hz】
F2.01 点动加速时间	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.02 点动减速时间	范围: 0.1~3600s【20.0s】

定义点动时变频器的给定频率及加减速时间。点动过程按照起动方式0(F1.00=0,直接起动)和停机方式0(F1.08=0,减速停车)进行起停;点动加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(F0.11)所需时间;点动减速时间指变频器从最大输出频率(F0.11)减速到0Hz所需时间。

F2.03 加速时间 2	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.04 减速时间 2	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.05 加速时间 3	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.06 减速时间 3	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.07 加速时间 4	范围: 0.1~3600s【20.0s】
F2.08 减速时间 4	范围: 0.1~3600s【20.0s】

分别对加减速时间2、3、4进行定义(加减速时间1由F0.19、F0.20定义)。变频器运行的加减速时间由外部端子通过参数F6.01~F6.09选择确定; 若均无效,则为加减速时间1。对程序定时(简易PLC)运行和点动运行的加减速时间,不受外部端子控制,由各自设定的参数确定。

F2.09 跳跃频率 1	范围: 0.00~600.0Hz【0.00Hz】
F2.10 跳跃频率 2	范围: 0.00~600.0Hz【0.00Hz】
F2.11 跳跃频率幅值	范围: 0.00~15.00Hz【0.00Hz】

当设定频率在跳跃频率范围内时,实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率边界,如图6-5所示。通过设置跳跃频率,使变频器避开负载的机械共振点。本变频器可设置两个跳跃频率点。若将两个跳跃

频率均设为0或跳跃频率幅值为0则跳频功能不起作用。

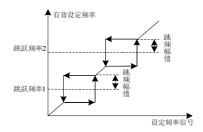


图6-5 跳跃频率

F2.12 防反转选择

范围: 0~1【0】

对于某些生产设备,反转可能导致设备的损坏,可使用该功能禁止反转。

0: 允许反转

1: 禁止反转

F2.13 正反转切换时间	范围: 0.0~3600s【0.0s】
1 2.13 正及校切跃时间	祖田: 0.0 -30005 10.051

变频器由正向运转过渡到反向运转,或者由反向运转过渡到正向运转的过程中,在输出零频处等待的过渡时间,如图6-6中所示的t1。




图6-6 正反转切换

F2.14 下限频率处理模式

范围: 0~1【0】

选择当设定频率低于下限频率时变频器的运行状态。

- 0: 运行在下限频率
- 1: 0频运行

F2.15 运行时间到动作选择

范围: 0~1【1】

- 0: 运行时间到后变频器继续运行
- 1: 运行时间到后变频器停机

F2.16 节能控制

范围: 0~1【1】

- 0: 节能控制无效
- 1: 节能控制有效

电机在空载或轻载运行的过程中,通过检测负载电流,适当调整输出电压减少电机损耗,达到节能的目的。 □提示:

V/F控制下有效。

F2.17 AVR 功能

范围: 0~2【2】

- 0: 不动作
- 1: 一直动作
- 2: 仅减速时不动作

AVR即自动电压调节功能,当输入电压偏离额定值时,通过该功能可保持输出电压恒定,因此一般情况下 AVR应动作,尤其在输入电压高于额定值时。当减速停车时,选择AVR不动作,减速时间短,但运行电流稍大; 选择AVR始终动作,电机减速平稳,运行电流较小,但减速时间变长。

F2.18 过调制动作

范围: 0~1【1】

- 0: 无效,不启动过调制功能
- 1: 有效, 启动过调制功能

过调制功能起作用时可以提高系统的电压输出能力,但输出电压过高时输出电流谐波可能会略有增加。

F2.19 下垂控制

范围: 0.00~10.00Hz【0.00Hz】

当多台变频器驱动同一负载时,因速度不同造成负荷分配不均衡,使速度较大的变频器承受较重负载。下垂控制特性为随着负载增加使速度下垂变化,可以使负荷均衡分配。 此功能码参数调整速度下垂的变频器的 频率变化量。

□提示:

下垂控制功能仅无感矢量2方式有效。

F2.20 风扇冷却控制

范围: 0~1【0】

0: 自动方式

变频器运行中风扇一直运转,停机3分钟后,自动启动内部温度检测程序,根据模块温度状况决定风扇 的运转与停止。

1: 通电中风扇一直运转

变频器上电后风扇一直运转。

F2.21 瞬间掉电处理

范围: 0~2【0】

- 0: 禁止
- 1: 降频处理

在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出频率,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维持变频器短时间内持续运行。

2: 直接停机

当母线电压低于瞬间掉电降频点后,变频器直接按停机方式 (F1.08) 停机。当大惯性负载如脱水机在停电造成停机后由于惯性大会造成系统长时间自由运转而无法停止,而直接停机方式可以通过负载回馈能量进行减速停机将负载停下来。

F2.22 瞬间掉电降频点	范围: 380V: 410~600V【420V】 220V: 210~260V【230V】
F2.23 瞬间掉电频率下降率	范围: 0.00~最大频率/s【10.00Hz/s】

定义瞬间掉电点电压及瞬间掉电频率下降速率。

F2.24 转速显示系数	范围: 0.0~100.0%【100.0%】

操作面板的转速显示为实际转速×转速显示系数

F2.20	UP/DOWN 下降至负频率选择
-------	------------------

0: 允许

1: 禁止

6.4 矢量控制参数组(F3)

F3.00 速度环比例增益 1	范围: 0.1~9.9【1.0】
F3.01 速度环积分时间 1	范围: 0.01~10.00s【0.3s】
F3.02 切换频率 1	范围: 0.0~50.00Hz【5.00Hz】
F3.03 速度环比例增益 2	范围: 0.1~9.9【1.0】
F3.04 速度环积分时间 2	范围: 0.01~10.00s【0.3s】
F3.05 切换频率 2	范围: 0.0~50.00Hz【10.00Hz】

F3.00和F3.01为运行频率小于切换频率1 (F3.02)时PI调节参数。F3.03和F3.04为运行频率大于切换频率2 (F3.05)之间频段的PI调节参数。处于切换频率1和切换频率2之间的频段的PI参数,为两组PI参数线性变换,如图6-7所示。

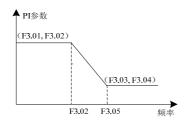


图6-7 速度环PI参数示意图

通过调整速度环PID调节器的比例系数和积分时间,可以调节矢量控制的速度动态响应特性。增加比例增益,减小积分时间,均可加快速度环的动态响应。比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。

F3.06 速度环滤波时间常数	范围: 0.0~500.0ms【0.2ms】
-----------------	------------------------

此功能参数定义了速度环调节器输出滤波时间,一般不需要修改。

F3.07 电流环比例系数	范围: 0~2000【500】
F3.08 电流环积分系数	范围: 0~6000【500】

这两个功能码参数调节的是电流环的PI调节参数,它直接影响系统的动态响应速度和控制精度,一般情况下用户无须更改该缺省值。

F3.09 VC 转差频率补偿 范围: 0.0~200.0%【100.0%】

当负载增大时,电机的转差增大,转速下降。通过转差补偿,可控制电机速度恒定。请按以下情况调整:

当电机速度低于设定目标值时,增大矢量控制转差补偿增益; 当电机速度高于设定目标值时,减小矢量控制转差补偿增益。

F3.10 转矩控制 范围: 0~5【0】

0: 转矩控制无效

转矩控制无效,变频器进行速度控制,变频器按设定的频率指令输出频率,输出转矩自动与负载匹配。 1~5:转矩控制

变频器进行转矩控制,变频器按本参数所设定的转矩指令输出转矩,此时,输出频率自动与负载速度 匹配,但输出频率受F3.12限制。

□说明:

- ◆ 模拟量、脉冲转矩设定时物理量对应设定转矩。
- ♦ 转矩控制仅对无感矢量2和有感矢量控制方式有效。

此功能码参数用来设定转矩控制时的数字转矩设定的大小。

F3.12 转矩控制速度限幅 范围: 0~4【0】

此参数用来设定转矩控制时的速度限幅。

0: 数字设定(F3.13)

1: AI1

2: Al2

3: PULSE脉冲设定

4: 通讯转矩设定

F3.13 转矩控制速度限幅数字设定 范围: 0.00~600.0Hz【50.00Hz】

设定转矩控制速度限幅数字设定

F3.14 编码器脉冲	范围: 1~9999【1000】
-------------	------------------

设定编码器每转的脉冲数。

□注意:

在变频器控制用有速度传感器矢量控制时,必须正确设置编码器脉冲数,否则电机运转将不正常。当正确设置编码器脉冲数后,仍然无法正常运行时,请交换编码器A、B相接线或者改变F3.16的值。

F3.15 电机与编码器减速比 范围: 0.010~50.00【1.000】

若编码器安装在电机轴上,请设定此参数值为1。若编码器不是安装在电机轴上,电机轴与编码器间存在减速比,请按照实际的减速比设置此参数。

F3.16 编码器方向选择	范围: 0~1【0】
---------------	------------

- 0: 正向
- 1: 反向

此值出厂值为0。如果编码器至变频器接口板的接线顺序与变频器至电机的接线顺序不匹配,可以将此设 定值改为"1"来调整接线顺序,无需重新接线。

之直以为	
F3.17 保留	范围: 0.01~600.0s【0.10s】
F3.18 保留	范围: 0.00~3.00s【0.10s】
F3.19 保留	范围: 0.0~10.0%【0.1%】
F3.20 保留	范围: 0.0~100.0s【1.0s】

F3.21 恒功率区弱磁控制选择	范围: 0~1【0】

- 0: 无效
- 1: 有效

F3.22 恒功率区转矩限定补偿系数	范围: 60.0~300.0%【200.0%】

该参数对恒功率区转矩限定进行补偿,改变该参数可以优化变频器运行在恒功率区的加减速时间和输出转矩。

F3.22 保留	范围: 0.01~10.00【1.00】

6.5 V/F 控制参数组 (F4)

- 0: 直线V/F曲线。适合于普通恒转矩负载。
- 1~3: 多次幂V/F曲线。适用于风机、水泵等类型负载。各次幂曲线如图6-8所示。
- 4: 多点V/F曲线。可通过设置F4.01~F4.06来定义V/F曲线。

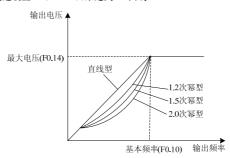


图6-8 V/F曲线示意图

F4.01 V/F 频率值 F1	设定范围: 0.0~F4.03【10.00Hz】
F4.02 V/F 电压值 V1	设定范围: 0~100.0%【20.0%】
F4.03 V/F 频率值 F2	设定范围: F4.01~F4.05【25.00Hz】
F4.04 V/F 电压值 V2	设定范围: 0~100.0%【50.0%】
F4.05 V/F 频率值 F3	设定范围: F4.03~F0.10【40.00Hz】
F4.06 V/F 电压值 V3	设定范围: 0~100.0%【80.0%】

F4.01~F4.06六个参数定义多段V/F曲线,如图6-9 所示。V/F曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。

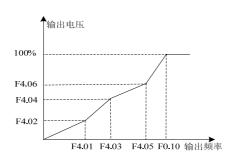


图 6-9 多点 V/F 曲线

F4.07 转矩提升	范围: 0.0~30.0%【0.0%】
F4.08 手动转矩提升截止点	范围: 0.00~60.00Hz【50.00Hz】

为了补偿V/F控制低频转矩特性,对低频时变频器输出电压做一些提升补偿。

当转矩提升设置为0.0%时变频器为自动转矩提升,非零时为手动提升。

转矩提升转矩截止频率:在此频率之下,转矩提升转矩有效,超过此设定频率,转矩提升失效,具体见图 6-10说明。

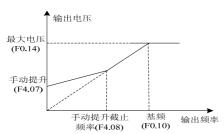


图6-10 转矩提升

□提示:

◆ 该参数设置不当可导致电机发热或过流保护。

◆ 驱动同步电机时,建议用户使用手动转矩提升,并根据电机参数和使用场合调整V/F曲线。

F4.09 转差频率补偿增益	设定范围: 0.0~200.0%【0.0%】
F4.10 转差补偿时间常数	设定范围: 0.01~2.55s【0.20s】

电机负载转矩的变化将影响电机运行转差,导致电机速度变化。通过转差补偿,根据电机负载转矩自动调整变频器输出频率,以提高电机机械特性的硬度,如图 6-11 所示。

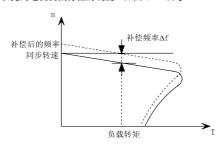


图6-11自动转差补偿

额定转矩下转差补偿值为转差补偿增益(F4.09)×额定转差(同步转速-额定转速)。

电动状态:实际转速低于给定速度时,逐步提高补偿增益(F4.09)。

发电状态:实际转速高于给定速度时,逐步提高补偿增益(F4.09)。

□提示:

- ◆ 自动转差补偿量的大小与电机的额定转差相关,使用转差补偿功能时,应正确设定电机的额定转速 (F5.04)。
- ◆ 补偿增益为0时转差补偿无效。

F4.11 V/F 分离的电压源	范围: 0~4【0】
· · · · · · · / /	IBM. C . ROZ

0: V/F分离无效

V/F分离无效,变频器进行普通的V/F控制。

1~4: V/F分离控制

变频器对频率和电压分别进行独立控制,频率按照正常的频率设定和加减速运行,电压按照该参数对应的电压源通道获得电压设定并按照电压上升时间(F4.13)进行加减速控制。

□说明:

模拟量、脉冲设定时最大物理量对应变频器最大输出电压 (F0.14)。

F4.12 V/F 分离的电压源数字设定	范围: 0~最大电压【380V】
----------------------	------------------

此功能参数用来设定V/F分离控制时的电压源数字设定的大小。

F4.13 V/F 分离的电压上升时间	范围 0.0s~1000.0s【0.0s】
---------------------	-----------------------

此功能参数用来设定V/F分离控制时的电压源的加速时间,电压上升时间指输出电压从0V到系统最大输出电压的时间。

6.6 电机参数组 (F5)

F5.00 电机类型	设定范围: 0~2【0】
F5.01 电机极数	设定范围: 2~56【4】
F5.02 额定功率	设定范围: 0.4~999.9kW【依机型确定】
F5.03 额定电流	设定范围: 0.1~999.9A【依机型确定】
F5.04 额定转速	设定范围: 0~24000转【依机型确定】

F5.00~F5.05用于设置被控电机的参数,为了保证控制性能,请务必按照电机的铭牌参数正确设置相关值。 □提示:

在V/F控制时电机与变频器功率等级应匹配配置,一般只允许比变频器小两级或大一级,超过此范围,不能保证控制性能;而在矢量控制时所有电机参数均需要匹配否则不能保证性能。

F5.05 空载电I0	设定范围: 0.1~999.9A【依机型确定】
F5.06 定子电阻R1	设定范围: 0.00%~50.00%【依机型确定】
F5.07 漏感抗X	设定范围: 0.00%~50.00%【依机型确定】
F5.08 转子电阻R2	设定范围: 0.00%~50.00%【依机型确定】
F5.09 互感抗Xm	设定范围: 0.0%~200.0%【依机型确定】

以上各电机参数的具体含义如图6-12所示。




图6-12 异步电机稳态等效电路图

图6-12中的R1、XI、R2、X2、Xm、I0 分别代表: 定子电阻、定子漏感抗、转子电阻、转子漏感抗、互感抗、空载电流。功能码F5.07为定、转子漏感抗之和。

以上F5.06~F5.09均为上述各电机参数的百分比,其计算公式为:

V: 额定电压:

I: 电动机额定电流

电阻(定子电阻或转子电阻)计算公式:

$$\%R = \frac{R}{V/(\sqrt{3} \cdot I)} \times 100\%$$

感抗(漏感抗或互感抗)计算公式:

$$\%X = \frac{X}{V/(\sqrt{3} \cdot I)} \times 100\%$$

如电动机的参数都已知,请按照计算公式将计算值写入F5.06~F5.09。

更改电机额定功率F5.02后,变频器将F5.03~F5.09参数自动设置为相应功率的电机参数。

F5.10 参数自整定

范围: 0~2【0】

- 0: 无操作, 即禁止调谐。
- 静止调谐,适用于电机和负载不易脱开而不能进行旋转调谐的场合。 动作说明:设置该功能码为1,并按RUN键确认后,变频器将进行静止调谐。
- 2: 完整调谐

为保证变频器的动态控制性能, 请选择旋转调谐, 旋转调谐时电机必须和负载脱开(空载)。

选择旋转调谐后,变频器先进行静止调谐,静止调谐结束后电机按照F0.19设定的加速时间加速到电机额定频率的80%,并保持一段时间,然后按照F0.20设定的减速时间减速到零速,旋转调谐结束。

6.7 输入端子 (F6)

F6.00 端子运转模式

范围: 0~3【0】

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

0: 两线式运转模式1

此模式为最常使用的两线模式。由FWD、REV端子命令来决定电机的正、反转,如图6-13所示。




图 6-13 两线式 1

1: 两线式运转模式2

此模式时RUN为运行端子,方向由F/R的状态来确定,如图6-14所示。如果没有设定F/R多功能端子则方向由键盘方向设定功能码(F0.17)确定。




图 6-14 两线式 2

2: 三线式运转模式1

此模式FWD、REV端子信号控制电机的正转、反转,但是脉冲有效。HLD为保持端子,即HLD为ON

时对脉冲信号FWD、REV进行保持,HLD为OFF时解除对FWD、REV的保持。停车时须通过断开HLD端子信号来完成,如图6-15所示。



图6-15 三线式1

3: 三线式运转模式2

此模式时RUN为运行端子,方向由F/R的状态来确定,其中RUN是脉冲有效。HLD为保持端子,即HLD为ON时对脉冲信号RUN进行保持,HLD为OFF时解除对RUN的保持。在停车时须通过断开HLD端子信号来完成,如图6-16所示。如果没有设定F/R多功能端子则方向由键盘方向设定功能码(F0.17)确定。




图6-16 三线式2

F6.01 X1 端子功能定义	范围: 0~56【1】
F6.02 X2 端子功能定义	范围: 0~56【2】
F6.03 X3 端子功能定义	范围: 0~56【6】
F6.04 X4 端子功能定义	范围: 0~60【8】
F6.05 X5 端子功能定义	范围: 0~60【19】
F6.06 X6 端子功能定义	范围: 0~56【0】
F6.07 X7 端子功能定义	范围: 0~56【0】
F6.08 X8 端子功能定义	范围: 0~56【0】
F6.09 保留	范围: 0~56【0】

此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能,具体含义如表6-3所示。

皿说明:

X6~X8在I0扩展板上。

表6-3 多功能输入选择功能表

设定值	功能	说明		
0	NULL 无定义	定义端子为无效端子,即使有信号输入变频器也不动作,可将未 使用的端子设定为该功能防止误动作。		
1	正转运行(FWD)	通过外部端子来控制变频器正转与反转。		
2	反转运行(REV)	迪		
3	RUN 运行	通过外部端子来控制变频器运行。		
4	F/R 运转方向	控制变频器的方向,无效正转,有效反转。		
5	HLD 自保持选择	运行信号保持端子,详见端子运转模式(F6.00)说明。		
6	FJOG 正向点动	端子点动运行,正向点动优先。点动运行时频率、点动加减速时		
7	RJOG 反向点动	间参见 F2.00、F2.01、F2.02 功能码的详细说明。		
8	RST 复位	在故障状态下,也可用定义为 RST 的端子进行故障复位,在运行 状态下启用该端子可让变频器按停机方式停机。		
9	频率源切换	当频率源选择(F0.05)设为3时,通过此端子来进行频率设定1和频率设定2切换。 当频率源选择(F0.05)设为4时,通过此端子来进行频率设定1与(频率设定1+频率设定2)切换。		
10	端子 UP	由外部端子给定频率时修改频率递增指令、递减指令。在频率源		
11	端子 DOWN	设定为数字设定时可上下调节设定频率。		
12	UP/DOWN 清 0	当频率给定为数字频率给定时,用此端子可清除 UP/DOWN 改变的频率值,使给定频率恢复到 F0.06 设定的值。		
13	自由停车	变频器封锁输出,电机停车过程不受变频器控制。对于大惯量的 负载而且对停车时间没有要求时,经常所采取的方法。		
14	直流制动	该端子有效,变频器直接切换到直流制动状态,直流制动的大小 为停机制动电流(F1.11)。		
15	加减速禁止	保证变频器不受外来信号影响(停机命令除外),维持当前输出频率。		
16	变频器运行禁止	该端子有效时,运行中的变频器则自由停车,待机状态则禁止起 动。主要用于需要安全联动的场合。		
17	多段速度端子1			
18	多段速度端子2	可通过此三个端子的数字状态组合共可实现 16 段速的设定,详细		
19	多段速度端子3	组合见表 6-4, 其中 K1~K4 对应于 17~20 号功能端子。		
20	多段速度端子4			
21	转矩控制禁止	禁止变频器进行转矩控制方式。		
22	加减速选择端子 1	通过此两个端子的数字状态组合来选择 4 种加减速时间,详细组		
23	加减速选择端子 2	合见表 6-5。		
24	运行暂停常开	变频器减速停车,但所有运行参数均为记忆状态。如 PLC 参数、		
25	运行暂停常闭	摆频参数、PID 参数。此信号消失后,变频器恢复运行到停车前 状态。		

设定值	功能	说明				
26	外部故障常开	小性 纯柱球位日达沙罗松品气 李松品相互并成为埃拉				
27	外部故障常闭	当外部故障信号送给变频器后,变频器报出故障并停机。				
28	运行命令切换至端 子	当运行命令源(F0.02)设为 0 或 2 时,通过此端子可以将运行命令强制切换至端子。				
29	运行命令切换至键 盘	当运行命令源(F0.02)设为 1 或 2 时,通过此端子可以将运行命令强制切换至键盘。				
30	外部停车端子,键盘 控制时可用该端子 停车,相当于键盘 STOP键	外部停车端子,键盘控制时可用该端子停车,相当于键盘 STOP 键。				
31	保留	保留				
32	PLC 状态复位	变频器复位到初始状态,即第一段速运行。				
33	摆频暂停	变频器暂停在当前输出频率,功能撤销后继续以当前频率开始摆 频运行。				
34	摆频状态复位	变频器回到中心频率运行。				
35	PID 暂停	PID 暂时失效,变频器维持当前频率输出。				
36	PID 参数切换	此端子有效时,PID 参数切换至第二组 PID 参数。				
37	PID 作用方向取反 端子	PID 作用方向取反端子该端子有效,则 PID 作用方向与 F8.04 设定的方向相反。				
38	定时驱动输入	端子有效时定时时间开始计时,无效时清 0。				
39	计数器信号输入	记数脉冲的输入端子。				
40	计数器清零复位	进行计数器状态清零。				
41	实际长度清 0	该功能端子有效时将定长功能的实际长度清零。				
41~56	保留	保留				
57	脉冲频率输入	高速脉冲输入端子,仅对 X4、X5 端子有效,如有 2 路输入,以 X4 为准。				
58	单相测速输入	单相测速输入端子,仅对 X4、X5 端子有效,如有 2 路输入,以 X4 为准。				
59	双向测速输入 A	双向测速输入 A, 仅对 X4 端子设定有效。				
60	双向测速输入 B	双向测速输入 B, 仅对 X5 端子设定有效。				

表6-4 多段速度运行选择表

K4	K3	K2	K1	频率设定	对应参数
OFF	OFF	OFF	OFF	F0.06	F0.06
OFF	OFF	OFF	ON	多段频率 1	F9.00
OFF	OFF	ON	OFF	多段频率 2	F9.01
OFF	OFF	ON	ON	多段频率3	F9.02
OFF	ON	OFF	OFF	多段频率 4	F9.03
OFF	ON	OFF	ON	多段频率 5	F9.04
OFF	ON	ON	OFF	多段频率 6	F9.05
OFF	ON	ON	ON	多段频率7	F9.06
ON	OFF	OFF	OFF	多段频率8	F9.27
ON	OFF	OFF	ON	多段频率 9	F9.28
ON	OFF	ON	OFF	多段频率 10	F9.29
ON	OFF	ON	ON	多段频率 11	F9.30
ON	ON	OFF	OFF	多段频率 12	F9.31
ON	ON	OFF	ON	多段频率 13	F9.32
ON	ON	ON	OFF	多段频率 14	F9.33
ON	ON	ON	ON	多段频率 15	F9.34

表6-5 加减速时间选择表

端子 2	端子 1	加速或减速时间选择
OFF	OFF	加速时间 1/减速时间 1
OFF	ON	加速时间 2/减速时间 2
ON	OFF	加速时间 3/减速时间 3
ON	ON	加速时间 4/减速时间 4

F6.10 模拟量非线性选择	范围: 0~3【0】
10.10 铁冰里市场压起汗	16 M: 0 3 K0

0: 无

 $F6.11\sim F6.15$ 参数定义Al1输入特性; $F6.16\sim F6.20$ 参数定义Al2输入特性; $F6.21\sim F6.25$ 参数定义脉冲输入特性;该三路设定独立,互不干扰。

1: Al1

F6.11~F6.25所有设定均为AI1通道的非线性描述点,滤波时间以AI1通道为准,如图6-17所示。AI2 特性为输入0.00~10.00v对应0.0~100.0%物理量,脉冲特性为0.00~50.00kHz对应0.0~100.0%物理量。

2: Al2

F6.11~F6.25所有设定均为AI2通道的非线性描述点,滤波时间以AI2通道为准,如图6-17所示。AI1特性为输入0.00~10.00v对应0.0~100.0%物理量,脉冲特性为0.00~50.00kHz对应0.0~100.0%物理量。

3: 脉冲输入

F6.11~F6.25所有设定均为脉冲输入通道的非线性描述点,滤波时间以该通道为准,如图6-17所示。 Al1特性为输入0.00~10.00v对应0.0~100.0%物理量,Al2特性为输入0.00~10.00v对应0.0~100.0%物理量。

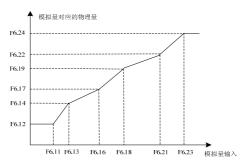


图 6-17 模拟输入非线性曲线

FC 44 具小左数操制具於) 体4 (AI4 神子)	况户类图 0.0 FC 42 ₹0.00/▼
F6.11 最小有效模拟量输入值1(AI1端子)	设定范围: 0.0~F6.13【0.00V】
F6.12 最小有效模拟量输入值对应物理量1	设定范围: 0.0~200.0%【0.0%】
F6.13 最大有效模拟量输入值1 (Al1端子)	设定范围: F6.11~10.00V【10.00V】
F6.14 最大有效模拟量输入值对应物理量1	设定范围: 0.0~200.0%【100.0%】
F6.15 模拟输入滤波时间常数1 (Al1端子)	设定范围: 0.01~50.00s【0.05s】
F6.16 最小有效模拟量输入值2(Al2端子)	设定范围: 0.00~F6.18【0.00V】
F6.17 最小有效模拟量输入值对应物理量2	设定范围: 0.0~200.0%【0.0%】
F6.18 最大有效模拟量输入值2(Al2端子)	设定范围: F6.16~10.00V【10.00V】
F6.19 最大有效模拟量输入值对应物理量2	设定范围: 0.0~200.0%【100.0%】
F6.20 模拟输入滤波时间常数2 (Al2端子)	设定范围: 0.01~50.00s【0.05s】
F6.21 最小脉冲量输入值3 (脉冲输入端子)	设定范围: 0.00~F6.23 【0.00kHz】
F6.22 最小脉冲量输入值对应物理量3	设定范围: 0.0~200.0%【0.0%】
F6.23 最大脉冲量输入值3 (脉冲输入端子)	设定范围: F6.21~50.00kHz【50.00kHz】
F6.24 最大脉冲量输入值对应物理量3	设定范围: 0.0~200.0%【100.0%】
F6.25 脉冲输入滤波时间常数3 (脉冲输入端子)	设定范围: 0.01~50.00s【0.05s】

上述功能码定义了模拟输入(Al1、Al2、脉冲输入)与其代表的物理量之间的关系,当模拟输入值超过设定的最大输入或最小输入的范围时,以外部分将以最大输入或最小输入计算。如图6-18所示。




图6-18 模拟输入线性曲线

0: 正

定义模拟量AI1、AI2和脉冲输入值对应物理量的正负,功能码二进制含义如下:

bitO----Al1最小值对应物理量的正负

0: 正 1: 负

bit1----Al1最大值对应物理量的正负

0: 正 1: 负

bit2---- AI2最小值对应物理量的正负 bit3---- AI2最大值对应物理量的正负

1: 负 1: 负

bit3---- AI2最大值对应物理量的止负 bit4----脉冲量最小值对应物理量的正负

0: 正 1: 负 0: 正 1: 负

bit5----脉冲量最大值对应物理量的正负

0: 正 1: 页

bit6~bit15 保留

6.8 输出端子 (F7)

F7.00 DO 端子功能定义	范围: 0~26【0】
F7.01 Y1 端子功能定义	范围: 0~26【1】
F7.02 Y2 端子功能定义	范围: 0~26【0】
F7.03 继电器 1	范围: 0~26【16】
F7.04 继电器 2	范围: 0~26【0】

多功能输出端子功能描述如表6-6。

□提示:

D0 只有在没有选择脉冲频率输出 (F7. 21=0) 时,才能作为多功能输出端子使用,否则无效。

表6-6 多功能输出选择功能表

设定值	功能	说明
0	NULL 无定义	输出端子无任何功能。
1	RUN 运行	变频器处于运行状态,端子输出有效。
2	FAR 频率到达	请参考功能码 F7.05 的详细说明。
3	FDT1 频率检测	请参考功能码 F7.06、F7.07 的详细说明。
4	FDT2 频率检测	请参考功能码 F7.08、F7.09 的详细说明。
5	上行频率到达	当输出频率高于上行频率时端子输出有效。
6	下行频率到达	在减速过程中,当输出频率低于下行频率时端子输出有效。

设定值	功能	说明
7	变频器零速运行中	变频器输出频率为0且处于运行状态时,端子输出有效。
8	零速	输出频率为0时端子输出有效。
9	PLC 循环完成指示	PLC 完成一个运行循环后,端子输出有效。
10	PLC 运行步数	指示程序运行步数,输出内容及对应程序运行步数见表 5-7。
11	变频器运行准备完成	主回路和控制回路电源建立,变频器保护功能不动作,变频
	(RDY)	器处于可运行状态时,端子输出有效。
12	定时到达	运行时间超过设定的定时时间后端子输出有效。
13	计数到达输出	计数到达设定后端子输出有效。
14	设定运行时间到达	变频器累计运行时间超过 F7.13 所设定运行时间时,端子输
	WEET HINDE	出有效。
15	转矩到达检测	转矩到达设定值时,端子输出有效。
16	变频器故障	当变频器发生故障时端子输出有效。
17	欠压状态输出	变频器处于欠压状态时端子输出有效。
18	变频器过载预报警检 出信号	输出电流超过变频器过载预报警动作值,端子输出有效。
19	定长到达, 电平信号	当检测的实际长度超过所设定的长度时,端子有效。
20	PID 休眠中	系统处于休眠中时端子输出有效。
21	AI1>AI2	Al1>Al2 时端子输出有效。
22	AI1 <f7.16< th=""><th>Al1<f7.16 th="" 时端子输出有效。<=""></f7.16></th></f7.16<>	Al1 <f7.16 th="" 时端子输出有效。<=""></f7.16>
23	AI1>F7.16	Al1>F7.16 时端子输出有效。
24	F7.16 <al1<f7.17< th=""><th>F7.16<al1<f7.17 th="" 时端子输出有效。<=""></al1<f7.17></th></al1<f7.17<>	F7.16 <al1<f7.17 th="" 时端子输出有效。<=""></al1<f7.17>
25	下限频率达到	当运行频率到达下限频率时端子输出有效。
26	恒压供水一拖二辅助 泵控制信号	恒压供水一拖二辅助泵控制信号,详细参见 F7.28 及 F7.29 说明。

表 6-7 STEP程序运行步数指示

Y2	Y1	D0	程序运行步数
OFF	OFF	ON	T1
OFF	ON	OFF	T2
OFF	ON	ON	T3
ON	OFF	OFF	T4
ON	OFF	ON	T5
ON	ON	OFF	T6
ON	ON	ON	T7

变频器的输出频率达到设定频率值时,此功能可调整其检测幅值,如图6-19所示。

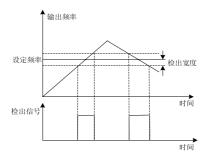


图 6-19 频率到达检出宽度示意图

F7.06 频率检测值 1 (FDT1 电平)	范围: 0.00~600.0Hz【5.00Hz】
F7.07 频率检测滞后值 1 (FDT1 滞后)	范围: 0.00~10.0Hz【1.00Hz】
F7.08 频率检测值 2 (FDT2 电平)	范围: 0.00~600.0Hz【25.00Hz】
F7.09 频率检测滞后值 2 (FDT2 滞后)	范围: 0.00~10.0Hz【1.00Hz】

设定两个输出频率的检测值和输出动作解除的滞后值,如图6-20所示。

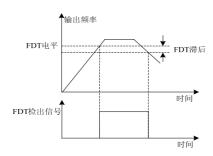


图6-20 FDT电平示意图

F7.10 上行频率	范围: 0.00~600.0Hz【50.00Hz】
F7.11 下行频率	范围: 0.00~600.0Hz【0.00Hz】

上述参数设定上行频率检出和下行频率检出的上行频率和下行频率。

F7.12 转矩检测设定值	范围: 0.0~200.0%【100.0%】
F7.13 计数值到达给定	范围: 0~9999【0】
F7.14 定时到达给定	范围: 0.0~6553.0s【0.0s】
F7.15 保留	保留

上述参数设定转矩检测设定值、计数值到达给定、定时到达给定。

F7.16 Al1 比较阈值 1	范围: 0.00~10.00【0.00V】
F7.17 Al1 比较阈值 2	范围: 0.00~10.00【0.00V】
F7.18 模拟量比较回差	范围: 0.00~30.00【0.20V】

设定模拟量比较值及比较回差。

F7.19 AO1 功能定义	范围: 0~13【1】
F7.20 AO2 功能定义	范围: 0~13【0】
F7.21 DO 输出	范围: 0~13【0】

AO1模拟量输出为0/4~20mA(或0~10V),可由拨码开关选择电流挡或电压挡。AO2输出固定为0~10V。DO输出范围由功能码F7.26和功能码F7.27确定。 其表示的相对应量的范围如表6-8所示。

表6-8 模拟量输出功能表

次00 沃沙里彻山为形水		
设定值	功能	范围
0	NULL 无定义	
1	运行频率	0~最大频率
2	设定频率	0~最大频率
3	输出电流	0~2 倍变频器额定电流
4	输出电压	0~最大电压
5	PID 给定	0~10V
6	PID 反馈	0~10V
7	校准信号	5V
8	输出转矩	0~2倍额定电机转矩
9	输出功率	0~2 倍变频器额定功率
10	母线电压	0~1000V
11	Al1	0∼10V
12	Al2	0∼10V
13	脉冲频率	0.1∼50.0KHz

F7.22 AO1输出范围选择	设定范围: 0~1【0】
F7.23 AO2输出范围选择	设定范围: 0~1【0】

0: 0~10V / 0~20mA

1: 2~10V / 4~20mA

F7.24 AO1增益	设定范围: 1~200%【100%】
F7.25 AO2增益	设定范围: 1~200%【100%】

变频器输出信号和用户仪表系统都可能产生误差,如果用户需要校正仪表显示误差或更改仪表显示量程,可以定义AO1或A02增益进行校正。

F7.26 DO最大输出脉冲频率	设定范围: DO最小输出脉冲频率~50.00kHz

	【10.00kHz】
F7.27 DO最小输出脉冲频率	设定范围: 0.00~DO最大输出脉冲频率【0.00kH】

定义DO输出最大、最小值。

F7.28 辅泵启动延时时间	设定范围: 0~9999s【0s】
F7.29 辅泵关闭延时时间	设定范围: 0~9999s【0s】

该参数定义恒压供水辅助泵控制信号延时输出时间,防止控制信号的波动,具体请参见图6-21说明。

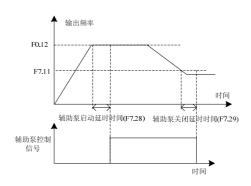


图6-21 恒压供水辅助泵控制信号

6.9 过程 PID 参数组 (F8)

F8.00 给定量选择	范围: 0~4【0】
-------------	------------

此参数决定过程PID的目标量给定通道。

- 0: PID数字给定,由F8.02确定。
- 1: AI1端子

作为0~10V模拟电压输入。

2: AI2端子

可通过拨码,作为0~10V模拟电压或0/4~20mA模拟电流输入。

- 3: 脉冲频率
- 4: 串行通讯

输入值应在0~100.00%(0~10000)范围内,100.00%对应PID的满量程。

□注意:

AI1、AI2及脉冲频率与实际物理量对应关系见F6.10~F6.26说明, 其实际物理量满量程(100.0%)对应PID的满量程。

F8.01 反馈量选择	范围: 0~7【1】
· ··· »con E.C.	TO ELL

此参数决定过程PID的反馈通道。

0: AI1端子

作为0~10V模拟电压输入。

1: AI2端子

可通过拨码,作为0~10V模拟电压或0/4~20mA模拟电流输入。

- 2: 脉冲频率
- 3: 串行通讯

输入值应在0~100.00%(0~10000)范围内,100.00%对应PID的满量程。

4: AI1-AI2

AI1与AI2相减作为PID反馈量值,如果相减为负则反馈量为负。

5: Al1+Al2

Al1与Al2相加作为PID反馈量值,如果相加超过实际物理量的100.0%则反馈量为PID满量程的100%。

6: MAX(AI1, AI2)

AI1与AI2两个模拟量取大者为PID的反馈量。

7: MIN(AI1, AI2)

AI1与AI2两个模拟量取小者为PID的反馈量。

当模拟PID给定通道选择数字给定(F8.00=0)时,该参数决定PID的给定量大小。

F8.03 模拟闭环量程	范围: 1.0~999.9【100.0】
--------------	----------------------

模拟PID的设定和反馈量以此为基准,必须与实际量程相符,模拟量AI1、AI2、脉冲输入的100.0%物理量对应PID的模拟量程。

F8.04 PID 调节特性	范围: 0~1【0】

0: 正作用

当给定增加, 要求电机转速增加时选用, 如供水系统。

1: 反作用

当给定增加,要求电机转速减小时选用,如制冷系统。

F8.05 PID 比例增益 1	范围: 0.1~9.9【1.0】
F8.06 PID 积分时间 1	范围: 0.00~100.0【10.00s】
F8.07 PID 微分时间 1	范围: 0.00~1.00【0.00s】
F8.08 PID 比例增益 2	范围: 0.1~9.9【1.0】
F8.09 PID 积分时间 2	范围: 0.00~100.0【10.00s】
F8.10 PID 微分时间 2	范围: 0.00~1.00【0.00s】

比例增益是决定P动作对偏差响应程度的参数,比例增益取大时,使系统动作灵敏,响应加快,但偏大时,振荡次数加多,调节时间加长,太大时,系统趋于不稳定;比例增益太小时,又会使系统动作缓慢,响应滞后。

积分时间决定积分动作效果的大小,积分时间长,响应迟缓,另外,对外部扰动的控制能力变差;积分时间小,积分作用强,能消除稳态误差,提高系统的控制精度,响应速度快,过小时易发生振荡,使系统稳定性

下降。

微分时间决定微分动作的效果大小,微分时间大,能使发生偏差时P动作引起的振荡很快衰减,调节时间短,但微分时间过大时,反而引起振荡;微分时间小时,发生偏差时衰减作用小,调节时间也较长。只有微分时间合适,才能减短调节时间。

皿说明:

ZKD8000变频器有两组PID参数,通过F8.11确定,默认为第一组PID参数。

F8.11 PID 参数切换 范围: 0~2【0】

- 0: 不切换,用第一组参数。
- 1: 端子切换,通过定义的多功能端子来切换两组PID参数。
- 2: 根据偏差自动切换,详见F8.12、F8.13说明。

F8.12 PID 参数切换偏差 1	范围: 0.0~999.9【20.0】
F8.13 PID 参数切换偏差 2	范围: 0.0~999.9【80.0】

当两组PID参数通过给定与反馈的偏差来自动切换时,可通过这两个参数实现切换,具体如图6-22所示。




图 6-22 PID 参数自动切换

F8.14 PID 的延迟时间常数 范围: 0.00∼100.0s 【0.0s】	F8.14 PID 的延迟时间常数	范围: 0.00~100.0s【0.0s】
--	-------------------	-----------------------

PID控制的频率指令输出延迟时间设定。

当给定量与反馈量的偏差在余差容范围内,PID调节器停止调节。此功能的适当设置有助于兼顾系统输出的精度和稳定度。

F8.16 PID 正向限幅	范围: 0.00~600.0Hz【50.00Hz】
F8.17 PID 反向限幅	范围: 0.00~600.0Hz【0.00Hz】

这两个参数用来限制PID调节器的输出范围,当频率给定为单独PID给定时,如果想反转则适当的调整PID的反向限幅,如限制为反转30Hz则F8.17为30.00Hz。当PID与其它频率复合时应根据系统实际情况调整PID的正向与反向限幅,如PID与模拟量Al1复合相加,并希望PID在Al1基础上上下微调正负5Hz,则F8.16及F8.17分别设为5.00Hz。

F8.18 PID 预置频率	范围: 0.00~600.0Hz【0.00Hz】
F8.19 PID 预置频率保持时间	范围: 0.0~3600s【0.0s】

PID运行起动后,频率首先按照加速时间加速至PID预置频率F8.18,并且在该频率点上持续运行一段时间

F8.19后,才按照PID特性运行,如图6-23所示。

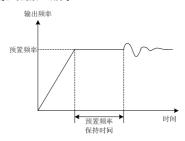


图 6-23 预置频率保持示意图

□提示:

若无需预置频率功能,将预置频率设定为0即可。

F8.20 休眠启用	范围: 0~1【0】
------------	------------

- 0: 休眠不启用
- 1: 休眠启用

F8.21 休眠延时	范围: 0~999s【120s】
F8.22 休眠阀值	范围: 0.00~600.0Hz【20.00Hz】
F8.23 唤醒阀值	范围: 0.0~999.9【5.0】

当运行频率低于休眠阀值并持续休眠延时时间则PID进入休眠状态,输出频率变为0。在休眠状态时当PID 反馈量低于唤醒阀值则退出休眠状态。

6.10 PLC、多段速组(F9)

F9.00 多段频率 1	范围: 0.00~最大频率【5.00Hz】
F9.01 多段频率 2	范围: 0.00~最大频率【10.00Hz】
F9.02 多段频率 3	范围: 0.00~最大频率【15.00Hz】
F9.03 多段频率 4	范围: 0.00~最大频率【20.00Hz】
F9.04 多段频率 5	范围: 0.00~最大频率【30.00Hz】
F9.05 多段频率 6	范围: 0.00~最大频率【40.00Hz】
F9.06 多段频率 7	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】

定义各多段频率,该频率在多段速度运行和程序定时运行(PLC)中用到,在多段速由多段速端子确定具体的段频率。在PLC中由当前运行的段确定段频率,具体见图6-23所示。

F9.07 程序运行模式	范围: 0~2【0】
F9.07 柱庁运1] 侯八	范围: 0~2【0】

0: 单循环

变频器完成一个单循环后自动停机,需要再次给出运行命令才能启动。

1: 单循环保持最终值

变频器完成一个单循环后自动保持最后一段的运行频率、方向。

2: 连续循环

变频器完成一个循环后自动开始进行下一个循环,直到有停机命令时,系统停机。

F9.08 程序运行模式

范围: 0~1【0】

0: 从第一段开始运行

运行中停机(由停机命令、故障或掉电引起)后,再起动时从第一段开始运行。

1: 从中断时刻的阶段频率继续运行

运行中停机(由停机命令或故障引起),变频器自动记录当前阶段已运行的时间,再起动后自动进入该 阶段,以该阶段定义的频率继续剩余时间的运行。

F9.09 掉电时 PLC 状态参数存储选择

范围: 0~1【0】

掉电时PLC状态参数存储是指记忆掉电前PLC的运行阶段、运行时间。

- 0: 不存储
- 1: 存储

E0 10	阶段时间单位选择

范围: 0~1【0】

定义PLC各段运行时间的单位。

- 0: 秒
- 1:分

F9.11 PLC 第 1 段运行时间	范围: 0.1~3600【20.0】
F9.12 PLC 第 2 段运行时间	范围: 0.0~3600【20.0】
F9.13 PLC 第 3 段运行时间	范围: 0.0~3600【20.0】
F9.14 PLC 第 4 段运行时间	范围: 0.0~3600【20.0】
F9.15 PLC 第 5 段运行时间	范围: 0.0~3600【20.0】
F9.16 PLC 第 6 段运行时间	范围: 0.0~3600【20.0】
F9.17 PLC 第 7 段运行时间	范围: 0.1~3600【20.0】

定义PLC各段运行时间的具体值,如果时间为0则跳过该段,具体如图6-24所示。

F9.18 PLC 第 1 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.19 PLC 第 2 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.20 PLC 第 3 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.21 PLC 第 4 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.22 PLC 第 5 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.23 PLC 第 6 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】
F9.24 PLC 第 7 段加减速及方向	范围: 1F/r~4F/r【1F】

定义PLC各阶段变频器加减速时间和运行方向,共有8种组合,其含义见表6-9。

表6-9	PLC稈	序运行	设定说明

组合内容	加减速时间	运行 方向
1F	加减速时间1	F: 正向
1r		r: 反向
2F		F: 正向
2r	加减速时间2	r: 反向
3F	加减速时间3	F: 正向
3r		r: 反向
4F		F: 正向
4r	加减速时间4	r: 反向

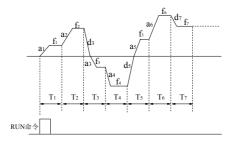


图 6-24 PLC 运行示意图

□说明:

图 6-24 中, $f1\sim f7$ 、 $a1\sim a7$ 、 $d1\sim d7$ 及 $T1\sim T7$ 对应于 PLC 各段的频率、加速时间、减速时间及运行时间。

F9.25 PLC 当前运行的段数	范围: 1~7【0】
F9.26 PLC 当前段运行时间	范围: 0.0~3600【0】

记录 PLC 当前运行的段数及当前段运行时间。

F9.27 多段频率 8	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.28 多段频率 9	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.29 多段频率 10	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.30 多段频率 11	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.31 多段频率 12	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.32 多段频率 13	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.33 多段频率 14	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】
F9.34 多段频率 15	范围: 0.00~最大频率【50.00Hz】

定义各多段频率,该频率在多段速度运行中用到,由多段速端子确定具体的段频率。

F9.25 PLC 第一段速选择	范围: 0~3【0】
F9.26 PLC 第七段速选择	范围: 0~3【0】

设定简易PLC运行时第一、七段速的给定源,当设定为0时第一、七段速分别为F9.00和F9.06。

0: 多端速运行

1: 端子AI1

2: 端子AI2

2: 键盘电位器

4: 脉冲输入

6.11 摆频参数组 (FA)

摆频功能是指变频器输出频率以设定频率为中心进行上下摆动,运行频率在时间轴的轨迹如图6-25所示,其中摆动幅度由FA.00设定,当FA.00设为0时,即摆幅为0,摆频不起作用。

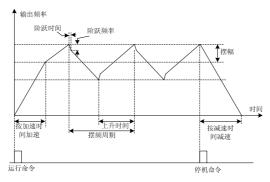


图6-25 摆频运行示意图

FA.00 摆幅	设定范围: 0.0~50% 【0.0%】
FA.00 1去帽	以足犯回: 0.0~30% 【0.0%】
FA.01 阶跃频率	设定范围: 0.0~50%(相对于FA.00) 【0.0%】
FA.02 阶跃时间	设定范围: 5~50ms【5ms】
FA.03 摆频周期	设定范围: 0.1~999.9s【10.0s】
FA.04 摆动比	设定范围: 0.1~10.0【1.0】

摆幅:运行频率围绕中心频率摆动的幅度。

摆频周期:一个完整的摆频周期的时间值。

摆动比: 上升时间/下降时间。

FA.05 摆幅设定方式	范围: 0~1【0】

0: 相对于中心频率

为变幅系统, 摆幅随中心频率(设定频率)的变化而变化。

1: 相对于最大频率

为定摆幅系统,摆幅固定。

FA.06 保留	范围: 保留
FA.07 保留	范围: 保留

6.12 定长参数组 (Fb)

FB.00 设定长度	范围: 0~65530 【0】
FB.01 实际长度	范围: 0~65530【0】
FB.02每单位脉冲数	范围: 0.1~6553.0【100.0】

设定长度、实际长度、每m脉冲数三个功能码主要用于定长控制。长度通过开关量输入端子输入的脉冲信号计算,需要将相应的输入端子设为长度计数输入端子。一般在脉冲频率较高时,需要用**X4或**X5输入。

实际长度=长度计数输入脉冲数/每单位脉冲数当实际长度FB.01超过设定长度FB.00时,多功能数字输出端子"长度到达端子"输出ON信号。

6.13 保护及故障参数组 (FC)

FC.00 电机过载保护方式选择	范围: 0~2【1】
------------------	------------

0: 不动作

没有电机过载保护特性(谨慎采用),此时,变频器对负载电机没有过载保护;

1: 普通电机(带低速补偿)

由于普通电机在低速情况下的散热效果变差,相应的电子热保护值也作适当调整,这里所说的带低速补偿特件,就是把运行频率低于30Hz的电机过载保护阀值下调。

2: 变频电机 (不带低速补偿)

由于变频专用电机的散热不受转速影响,不需要进行低速运行时的保护值调整。

FC.01 电子热继电器保护值	范围: 20~110%【100%】
-----------------	-------------------

为了对不同型号负载电机实施有效的过载保护,有必要对变频器的允许输出电流的最大值进行调整,如图 **6-26**所示。

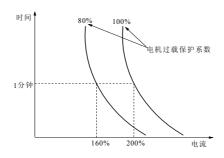


图6-26 电机过载保护系数设定

该调整值可由下面的公式确定:

一般定义允许最大负载电流为负载电机的额定电流。

FC.02 变频器过载预报警检出水平	范围: 30.0~200.0%【160.0%】	
FC.03 变频器过载预报警检出时间	范围: 0.0~80.0s【60.0s】	

变频器过载预报警检出水平(FC.02)定义了过载预报警动作的电流阈值,其设定值是相对于变频器额定电流的百分比。

过载预报警检出时间(FC.03)定义了变频器输出电流持续大于过载检出水平(FC.02)超出一定时间后,输出过载预报警信号OLP2。

FC.04 电流限幅	范围: 0~2【1】	

选择电流限幅功能是否有效。电流限幅功能:在加减速过程中,当变频器的实际电流大于电流限幅水平 (FC.05)时变频器停止加减速;在稳速过程中,当变频器的实际电流大于电流限幅水平(FC.05)时变频器进行降频,待实际电流小于电流限幅水平(FC.05)后加速至稳速时的频率。

- 0: 无效
- 1: 加减速有效,稳速无效
- 2: 都有效

FC.05 电流限幅水平	范围: G型: 80.0~200.0%【160.0%】
	P 型: 60.0~150.0%【120.0%】

定义变频器电流限幅水平。

FO 00 \\	## 0 0 [4]
FC.06 过压失速选择	范围: 0~2【1】

选择过压失速是否有效。电压失速功能:在加减速过程中,当变频器的母线电压大于过压失速点(FC.07)则停止加减速;在稳速过程中,当变频器的母线电压大于过压失速点(FC.07)则进行升频处理。升降频率的速率由加减速时间4确定。

- 0: 无效
- 1: 加减速有效
- 2: 都有效

	FC.07 过压失速点	范围: 110.0~150.0%母线电压【140.0%】
--	-------------	------------------------------

定义变频器过压失速点。

FC.08 输入缺相检测基准	范围: 1~100%【20%】
FC.09 输入缺相检测时间	范围: 2~255s【10s】

该功能可检测输入缺相或输入三相严重不平衡,以保护变频器。如果输入缺相保护过于敏感,可适当增大 检测基准(FC.08)与检测时间(FC.09),反之则减小检测基准(FC.08)与检测时间(FC.09)。如果检测基准(FC.08) 等于100%时则输入缺相检测功能无效。

FC.10 输出缺相检测基准	范围: 0~100%【0%】
FC.11 输出缺相检测时间	范围: 0.0~10.0s【0.2s】

该功能可检测输出缺相或输出三相严重不平衡,以保护变频器和电机。如果输出缺相保护过于敏感,可适当减小检测基准(FC.10)与增大检测时间(FC.11)。反之,增大检测基准(FC.10)与减小检测时间(FC.11)。如果检测基准(FC.10)等于0%时则输出缺相检测功能无效。

FC.12 自动复位次数	范围: 0~10【0】
FC.13 复位间隔时间	范围: 2.0~20.0s/次【5.0s】

可对运行中的故障根据设定的次数(FC.12)和间隔时间(FC.13)进行自动复位. 复位间隔期间输出封锁以零 频运行,自动复位完成后按起动方式运行。自动复位次数(FC.12)设置为0次时表示无自动复位功能,立即进行故障保护。

□提示:

仅0C、0u这两种故障可以自动复位。

6.14 诵讯参数 (Fd)

Ì	E4 00 40E 海河中秋	本国 0-1 [0]
	Fd.00 485 通讯功能	范围: 0~1【0】

在没有用到Modbus通讯时,关掉485通讯功能可以有效地减少干扰。

- 0: 485通讯功能关闭
- 1: 485通讯功能使能

定义本机通讯地址, 当本机地址设定为0 时, 即为广播地址, 实现上位机广播功能。当本机地址为247时本机将作为主机对网络上其它从机进行广播以实现同步功能。

注意·

- 1. 本机地址应是唯一的, 这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。
- 2. 在将本机为主机时,每次广播时间间隔为响应延迟时间 (Fd.05),若响应延迟时间过短则会造成网络不能正常通讯。

Fd.02 波特率选择 范围: 0~5【3】

此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率。注意,上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快。

- 0: 1200BPS
- 1: 2400BPS
- 2: 4800BPS
- 3: 9600BPS
- 4: 19200BPS
- 5: 38400BPS

Fd.03 奇偶校验选择

范围: 0~2【0】

选择奇偶校验方式,注意,上位机与变频器的校验方式必须一致,否则无法正常通讯。

- 0: 偶校验
- 1: 奇校验
- 2: 无校验

Fd.04 通信超时检测时间

范围: 0.0~100.0s【0.0s】

设置通讯超时检测时间,在通讯建立后如果在超时检测时间内没有任何通讯则报通讯故障。超时检测时间 设置0时通讯超时检测无效。

Fd.05 响应延迟时间

范围: 0~500ms【0ms】

当本机为从机时该参数定义变频器接收数据后,等待设定的延迟时间后才应答,当本机为主机时该参数定义主机每次广播时间间隔。

6.15 人机界面参数组 (FE)

FE.00 LCD 语言选择

范围: 0~1【0】

- 0: 中文
- 1: 英文

□提示:

该功能仅对配置LCD的键盘有效、LED键盘仅显示段码字符或数字。

FE.01 MFK 多功能键选择

范围: 0~4【0】

- 0: 多功能键无效
- 1: 点动运行

通过键盘MFK键实现键盘点动运行,点动方向由功能码F0.17确定。

2: 正反转切换

通过键盘MFK键实现正反转切换,相当于修改功能码F0.17,但掉电不保存。

3: UP/DOWN清零

通过键盘MFK键实现UP/DOWN清零,相当于端子UP/DOWN清零。

4: 运行命令切换

操作面板命令通道与远程命令通道(端子或通讯)切换,当前命令通道(F0.02)必须为端子或通讯否则该键无效。

FE.02 STOP 键处理

范围: 0~3【2】

该功能参数定义了STOP键停机和故障复位功能选择。

- 0: 只在键盘控制时有效
- 1: 端子/通讯控制时停机有效
- 2: 端子/通讯控制时故障复位有效
- 3: 端子/通讯控制时停机和故障复位都有效

FE.03 运行频率(补偿前)	范围: 0~3【2】
FE.04 运行频率(补偿后)	范围: 0~3【0】
FE.05 设定频率(Hz 闪烁)	范围: 0~3【1】
FE.06 输出电流(A)	范围: 0~3【2】
FE.07 母线电压(V)	范围: 0~3【0】
FE.08 输出电压(V)	范围: 0~3【0】
FE.09 输出转矩(%)	范围: 0~3【0】
FE.10 设定转矩(%闪烁)	范围: 0~3【0】
FE.11 运行转速(r/min)	范围: 0~3【0】
FE.12 设定转速(r/min 闪烁)	范围: 0~3【0】
FE.13 输出功率(kW)	范围: 0~3【0】
FE.14 AI1 电压(V)	范围: 0~3【0】
FE.15 Al2 电压(V)	范围: 0~3【0】
FE.16 模拟 PID 反馈	范围: 0~3【0】
FE.17 模拟 PID 设定	范围: 0~3【0】
FE.18 端子状态(无单位)	范围: 0~3【0】
FE.19 实际长度	范围: 0~3【0】
FE.20 设定长度	范围: 0~3【0】
FE.21 线速度(m/min)	范围: 0~3【0】
FE.22 外部计数值	范围: 0~3【0】

该功能参数定义了在停机和运行监视状态下的显示。

0: 不显示

1: 停机显示

2: 运行显示

3: 停机和运行都显示

□说明:

- ◆ 在停机监视状态下若沒有选择显示参数则只显示设定频率,在运行监视状态下若沒有选择显示参数则 只显示运行频率(补偿前)。
- ◆ 模拟PID给定和模拟PID反馈的单位灯为Hz+A,给定为Hz+A闪烁,反馈为Hz+A常亮。
- ◆ 端子状态为4位数码管无单位显示, 具体含义如图6-27所示。

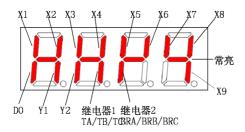


图6-27 端子状态

6.16 运行历史记录 (FF)

FF.00 最近一次故障类型	设定范围: 0~22【NULL】
FF.01 最近一次故障时输出频率	设定范围: 0~上限频率【0.00Hz】
FF.02 最近一次故障时设定频率	设定范围: 0~上限频率【0.00Hz】
FF.03 最近一次故障时输出电流	设定范围: 0~2倍额定电流【0.0A】
FF.04 最近一次故障时直流母线电压	设定范围: 0~1000V【0V】
FF.05 最近一次故障时运行工况	设定范围: 0~3【0】
FF.06 故障历史 1 (离当前最近)	设定范围: 0~22【NULL】
FF.07 故障历史 2	设定范围: 0~22【NULL】

记录变频器最近发生的三次故障代码(详见第7章的故障告警信息表),并记录最近发生故障时刻的输出频率、设定频率、输出电流、母线电压及发生故障时的工况以便故障排除和维修。

FF.08 累加开机时间	范围: 0~65530h【0】
FF.09 累计运行时间	范围: 0~65530h【0】

变频器自动记录的累计开机时间及累计运行时间。

FF.10 保留	范围: 0~9999【0】
11.10 休田	程间. 0 0000 101

FF.11 软件版本号	范围: 1.00~10.00【1.00】
FF.12 软件非标号	范围: 0~255【0】

这个两个参数表明了产品软件的版本号及非标号,方便识别产品、确定产品信息。

6.17 用户密码保护(FP)

FP.00 用户密码	范围: 0~9999【0】

设定为任意一个非零的数字,密码保护功能生效。此时若要进入FP组时,需要输入用户设定好的密码解锁, 否则将不能访问FP组内所有参数。

0000: 清除以前设置用户密码值,并使密码保护功能无效。

- 0: 全部参数允许被改写
- 1:除本功能码及FP.03外,全部禁止改写 除本功能码及FP.03外所有功能码参数可以读出,但不能修改。
- 2: 所有参数禁止读出

除本功能码及FP.03外所有功能码参数均显示"0000"且不可以修改,此时可以防止无关人员查看。

FP.02 参数初始化	范围: 0~2【0】
0 工場が	_

0: 无操作

1: 清除故障记录

将本功能码参数写入1时,将对故障记录(FF.00~FF.07)的内容作清零操作。

2: 恢复厂家参数

将本功能码参数写入2时,将恢复出厂设定值(运行历史记录和用户密码设定除外)。

FP.03 参数拷贝

范围: 0~2【0】

- 0: 无动作
- 1:参数下载

根据操作面板上保存的参数类型(有无电机参数等),自动下载到控制板上。

2: 参数上传(电机参数除外)

除运行历史记录组(FF)及电机参数组(F5)参数外全部上传到操作面板上EEPROM中。

3: 参数上传(全部)

除运行历史记录组(FF)参数外全部上传到操作面板上EEPROM中。

FP.04 参数上传保护

范围: 0~1【0】

0: 参数上传保护有效

当操作面板已存储有效的参数,这时上传参数至操作面板则无效并报参数拷贝故障。

1: 参数上传保护无效

不管操作面板是否存储有效的参数,只要执行参数上传操作则将控制板的参数传至操作面板存储。

FP.05 G/P 机型选择

范围: 0~1【0】

- 0: G型机
- 1: P型机

第七章 异常诊断及排除

7.1 故障信息及排除方法

ZKD8000 系列变频器—旦检测到故障则立刻封锁 PWM 输出进入故障保护状态,同时键盘上的 TRIP 故障指示灯闪烁且数码管区显示故障代码。此时必须按本节提示方法进行检查故障原因和找出处理方法,如果还不能解决问题则请直接和我司联系。本系列变频器拥有 22 种故障,故障及其解决对策如表 7-1 所示。

表 7-1 故障诊断及排除

衣 /-□ 収降多断及排除			
故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
Uu1	母线欠压	1. 电网电压偏低	1. 检查输入电源
OC1	加速过流	 加速时间过短 电网电压偏低 变频器功率偏小 	 增加加速时间 检查输入电源 选用功率大的变频器
OC2	减速过流	 减速时间过短 负载惯性大 变频器功率偏小 	 增加加速时间 外加适合的制动组件 选用功率大的变频器
OC3	恒速过流	 负载突变异常 电网电压偏低 变频器功率偏小 闭环矢量控制时编码器突然断线 	 检查负载 检查输入电源 选用功率大的变频器 检查编码器及其接线
Ou1	加速过压	1. 加速时间过短 2. 电网电压异常	 增加加速时间 检查输入电源
Ou2	减速过压	1. 减速时间过短 2. 负载惯性大	1. 增加加速时间 2. 外加适合的制动组件
Ou3	恒速过压	1. 电网电压异常 2. 负载惯性大	1. 检查输入电源 2. 外加适合的制动组件
GF	接地故障	1. 输出侧有一相对地短路	1. 检查电机绝缘是否变差 2. 检查变频器与电机的接线是否 破损
SC	负载短路	 变频器与电机接线相间短路 逆变模块损坏 	1. 检查电机线圈是否短路 2. 寻求厂家服务
OH1	散热器过热	 环境温度过高 风扇损坏 风道堵塞 	 降低环境温度 更换风扇 清理风道
OL1	电机过载	1. 电网电压偏低 2. 电机额定电流设置不正确 3. V/F 曲线不合适 4. 普通电机长期低速大负载运行 5. 电机堵转或负载突变过大 6. 电机功率偏小	1. 检查输入电源 2. 检查电机额定电流是否设置正确 3. 调整 V/F 曲线和转矩提升 4. 选用专用电机 5. 检查负载和电机是否堵转 6. 选择功率合适的电机及变频器
OL2	变频器过载	 电网电压偏低 负载过大 加速过快 对旋转中的电机实施再起动 	1. 检查输入电源 2. 选择功率更大的变频器 3. 增加加速时间 4. 避免电机旋转中起动

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
EF0	串行通讯故 障	 波特率及奇偶校验方式设置错误 通讯长时间中断 	1. 检查通讯参数是否正确 2. 检查通讯接口配线
EF1	端子上的外 部故障	1. 外部故障输入端子动作	1. 检查外部设备输入
SP1	输入缺相	 输入R、S、T有缺相 	1. 检查 R、S、T 输入线
SPO	输出缺相或 不平衡	输出 U、V、W 有缺相 2. 负载三相严重不平衡	1. 检查 U、V、W 三相电机接线 2. 检查负载
EEP	EEPROM 故障	 功能码参数写错误 EEPROM 损坏 	1. 恢复出厂值 2. 寻求厂家服务
CCF	键盘与控制 板通讯中断	1. 键盘与控制板连接线损坏	1. 更换键盘与控制板的连接线
bCE	bCE 制动单 元故障	1. 制动线路或制动管损坏 2. 外接制动电阻偏小	1. 检查制动单元、更换制动管 2. 选择合适的制动电阻
PCE	PCE 参数复制错误	1. 参数拷贝时键盘与控制板的连接 线过长,参数传递过程中受到干扰 2. 参数下载时键盘保存的参数与变 频器的参数不匹配	1. 减短键盘与控制板的连接线长度以降低干扰 2. 下载时确认键盘保存的参数是否与变频器类型匹配
IDE	霍尔电流检 测故障	1. 变频器电流检查电流或霍尔元件 损坏	1. 寻求服务
ECE	编码器故障	 编码器信号线接反 编码器信号线断 编码器损坏 双向编码器测得的电机方向与变频器运转方向不一致 	1. 检查编码器信号是否接正确 2. 检查编码器接线是否断掉 3. 更换编码器 4. 更改编码器方向(F3.16)或者 更改电机侧进线相序

7.2 告警信息

ZKD8000 系列变频器一旦检测到告警信息后则进入告警显示状态,数码管区闪烁显示告警代码。告警时变频器可继续正常工作,一旦告警消失后变频器自动恢复到以前的显示状态。具体告警信息如表 7-2 所示。

表 7-2 告警信息表

告警代码	告警类型	说明
Uu	欠压告警	母线电压低于欠压点
OLP2	变频器过载预报警	变频器工作电流超过过载检出水平并且保持的时间超过 过载检出时间
OH2	散热器温度偏高告警	散热器温度大于 OH2 检测基准
SF3	功能码设置不合理	输出端子 DO、Y1、Y2 没有同时选择 10 号功能

7.3 常见异常及处理方法

变频器在使用过程中可能会遇到下列异常情况,请参考下表中方法进行简单异常分析。

序号	异常现象	可能原因	对策
1	上电后键盘无显示	1. 变频器输入电源没有 2. 键盘与控制板的连接线或键盘 损坏 3. 变频器内部损坏	 检查输入电源 更换键盘与控制板的连接线或 键盘 寻求厂家服务

序号	异常现象	可能原因	对策
2	运行后电机不转	1. 电机损坏或堵转 2. 防反转设置与运转方向矛盾 3. 频率给定信号为零 4. 电机接线有缺相	1. 更换电机或排除机械故障 2. 设置允许反转或改变运转方向 3. 检查频率给定信号 4. 检查电机接线
3	电机运行方向 相反	1. 电机接线相序错误	1. 改变电机接线相序 2. 调整功能码 F0.18
4	电机振动较大	1. 机械共振 2. 机脚不稳 3. 三相输出平衡	1. 调整机械 2. 调整机脚 3. 检查负载
5	电机噪音较大	1. 轴承磨损、润滑不良 2. 载波频率较低	1. 修复或更换电机 2. 提高变频器的载波频率

第八章 日常保养及维护

使用环境(如温度、湿度、粉尘、棉絮、油雾、振动等)、内部器件老化及磨损等诸多因素,都会增加变频器故障发生率,为了降低故障发生率,延长变频器使用寿命,需要进行日常保养及定期维护。



注意:

- 1、只有经过专业培训的人员才允许拆卸、更换变频器部件。
- 2、在检查及维护前,请确认变频器电源已切断至少10分钟或充电CHARGE指示灯已灭,否则会有触电危险。
 - 3、避免将金属零部件遗留在变频器内,否则可能导致设备损坏。

8.1 日常保养

请在本手册推荐的允许环境下使用变频器,并按下表进行日常保养。

项目	检查内容	检查手段	判别标准
	温度	温度计	-10~+40℃ 40~50℃之间降额使用,每升高 1℃,额定 输出电流减少 1%
运 行	湿度	湿度计	5~95%,无凝露
环	粉尘、油渍、水及滴漏	目视	无污泥、油渍、水漏痕迹
境	振动	专用测试仪	3.5mm, 2~9Hz; 10m/s2, 9~200Hz; 15m/s2, 200~500Hz
	气体	专用测试仪,鼻 嗅、目视	无异味,无异常烟雾
	发热	专用测试仪	出风正常
	声音	耳听	无异样响声
	气体	鼻嗅、目视	无异味、无异常烟雾
变	外观	目视	完好无缺损
频	散热风扇通风状况	目视	无污垢、棉絮堵塞风道
器	输入电流	电流表	在正常工作允许范围内,参考铭牌
	输入电压	电压表	在正常工作允许范围内,参考铭牌
	输出电流	电流表	在额定值范围, 可短时过载
	输出电压	电压表	在额定值范围
电	发热	专用测试仪、鼻 嗅	发热无异常、无烧焦气味
机	声音	耳听	声音无异常
	振动	专用测试仪	振动无异常

8.2 定期维护

根据使用环境及工况,每隔3~6个月对变频器进行一次定期检查。

项目	检查内容	检查手段	判别标准
	主回路端子	螺丝刀/套筒	螺丝紧固, 电缆无破损
	PE端子	螺丝刀/套筒	螺丝紧固, 电缆无破损
	控制回路端子	螺丝刀	螺丝紧固, 电缆无破损
变频	内部连接线、插接件牢靠 性	螺丝刀、手	插接牢靠
器	扩展板连接端子	螺丝刀、手	插接牢靠
нн	安装螺钉	螺丝刀/套筒	螺丝紧固
	粉尘清扫	吸尘器	无粉尘、毛絮
	内部异物	目视	无异物
电机	绝缘测试	500VDC兆欧表	无异常

8.3 部件更换

不同种类的零部件使用寿命亦不同。零部件的使用寿命受环境和应用条件的影响,保持良好的工作环境有利于提高零部件的使用寿命。冷却风扇和电解电容属易损部件,按下表进行日常检查,如有异常请及时更换。

易损部件	损坏原因	对策	日常检査要素
风扇	轴承磨损、叶片老化	更换	风扇叶片无裂缝,运转无异常,螺丝紧固情况
电解电容	环境温度较高,电解液挥 发	更换	无漏液、变色、裂纹和外壳膨胀,安全阀无异常 静电容量≥初始值×0.85



主竜・

变频器长期存放时,应保证2年以内进行一次通电实验,时间不少于5小时。通电时,采用调压器缓慢升高至额定值。

8.4 产品保修

本变频器的保修期限为 18 个月(从购买之日起),在保修期内,如果在正常使用情况下发生故障或损坏,本公司提供免费维修或更换。

在保修期内,由以下原因引起的故障,需收取合理的维修费用:

- ① 不按操作手册或超出标准规范使用所引发的故障。
- ② 未经允许,自行修理、改装所引起的故障。
- ③ 将变频器用于非正常功能时引发的故障,如接线错误等。
- ④ 由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其它不可抗力引起的机器损坏。

附录 A Modbus 通讯协议

ZKD8000系列变频器提供485硬件通讯接口,采用Modbus通讯协议,支持RTU格式。用户可通过PC/PLC 实现集中控制,以适应特定的使用要求。

1. 通讯帧格式

帧头	3.5 个字节的传输时间
从机地址	1~247
	03: 读从机参数
命令码	06: 写从机参数
	08: 回路测试
数据内容(N)	
	2×N 个字节的数据,该部分为通讯的主要内容,也是通讯中数据交换的核心。
数据内容(0)	<u></u> 足地 帆中 数值 又 1次 11 1亿 0。
校验码	CRC 校验值
帧尾	3.5 个字节的传输时间

2. 命令码及数据内容

命令码: 03H, 读取 1 个字。

例如:从机地址为01的变频器的起始地址0100读取1个字,则该帧的结构如下:

RTU 主机命令信息

从机地址	01H
命令码	03H
起始地址高位	01H
起始地址低位	00H
数据个数高位	00H
数据个数低位	01H
CRC 校验码低位	85H
CRC 校验码高位	F6H

RTU 从机响应信息

从机地址	01H
命令码	03H
字节个数	02H
数据地址 0100H 高位	00H
数据地址 0100H 低位	01H
CRC 校验码低位	79H
CRC 校验码高位	84H

命令码: 06H, 写一个字。

例如将 0064H 写到从机地址 01H 变频器的 0113H(F0.19)地址处,则该帧的结构如下:

RTU 主机命令信息

从机地址	01H
命令码	06H
写数据地址高位	01H
写数据地址低位	13H
数据内容高位	00H
数据内容低位	64H
CRC 校验码低位	78H
CRC 校验码高位	18H

RTU 从机响应信息

从机地址	01H
命令码	06H
写数据地址高位	01H
写数据地址低位	13H
数据内容高位	00Н
数据内容低位	64H
CRC 校验码低位	78H
CRC 校验码高位	18H

命令码: 10H, 写一个字。

例如将 0064H 写到从机地址 01H 变频器的 0113H(F0.19)地址处,则该帧的结构如下:

RTU 主机命令信息

从机地址	01H
命令码	10H
写数据地址高位	01H
写数据地址低位	13H
数据数目高位	00Н
数据数目低位	01H
数据字节数	02H
数据内容高位	00H
数据内容低位	64H
CRC 校验码低位	B5H
CRC 校验码高位	D8H

RTU 从机响应信息

从机地址	01H
命令码	10H
写数据地址高位	01H
写数据地址低位	13H
数据数目高位	00H
数据数目低位	01H
CRC 校验码低位	F1H
CRC 校验码高位	F0H

命令码: 08H

回路测试命令: 指令内容将原样以响应形式反馈,用于主机与变频器间的信号返送测试。数据和地址可使用任意值,如地址为0000H,数据为1234H,则该帧的结构如下:

RTU 主机命令信息

从机地址	01H
命令码	08H
写数据地址高位	00H
写数据地址低位	00H
数据内容高位	12H
数据内容低位	34H
CRC 校验码低位	EDH
CRC 校验码高位	7CH

RTU 从机响应信息

从机地址	01H
命令码	08H
写数据地址高位	00Н
写数据地址低位	00Н
数据内容高位	12H
数据内容低位	34H
CRC 校验码低位	EDH
CRC 校验码高位	7CH

如果RTU主机命令操作请求失败,RTU从机应答为错误命令码和异常代码。错误命令码等于命码+0x80,异常代码表示具体错误原因。

主机读操作失败RTU从机响应信息

从机地址	01H
命令码	83H
异常代码	02H
CRC 校验码低位	СОН
CRC 校验码高位	F1H

异常代码列举如下:

异常代码	内容
01H	指令编号错误。 •指令编号在 03H, 06H, 08H 以外。
02H	MODBUS 数据地址错误。
03H	个数错误
21H	非法数据错误,写入数据超过上下限
22H	写入方式错误。 •对运行中不可改写参数写入或只读参数写入 •参数写保护 •发生 EPP 即 EEPROM 故障时写入 •操作面板正在修改功能码参数时写入
23H	欠压时写入
24H	CRC 校验故障

3. 变频器数据地址定义

该部位是通讯数据的地址定义,用于控制变频器的运行、获取变频器状态信息及变频器相关功能参数设定等


- (1) 变频器功能码参数地址表示规则: 高 8 位 HI=功能组号+1; 低 8 位 L0=功能码号, 例如: 功能码 F0.02 的地址为 0102H, 即可通过 0102H 地址实现对 F0.02 的读写, 但写入 0102H 只是修改 RAM 里的值, 掉电不保存。如果想修改功能码参数并将更改后的参数保存到 EEPROM 中,则将功能码参数地址的最高位置 1 即可,如将更改功能码 F0.02 并保存到 EEPROM 中,地址则为 8102H。但频繁写 EEPROM 会造成 EEPROM 寿命减少其至损坏。
 - (2) 其它功能的地址定义说明:

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W 特性
保留	0000H	保留	保留
通讯控制命令	0001H	0001H: 正转运行 0002H: 反转运行 0003H: 停机 0004H: 自由停车 0005H: 故障复位	W
通讯设定值地址	0002H	设定范围(-10000~10000) 注意:通讯设定值是相对的百分数(-100.00~100.00%)。当作为频率源设定时,相对的是最大频率的百分数;当作为转矩给定时,相对的是两倍额定转矩的百分数;当作为 PID 给定或反馈时,相对的是物理量程的百分数。	W/R
保留	0003H∼001FH	保留	保留
变频器状态	0020Н	Bit01: 运行 0: 停机 Bit11: 反转 0: 正转 Bit21: 故障 0: 无故障 Bit31: 告警 0: 无齿障复位中 0: 无故障复位	R

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W 特性
故障内容	0021H	0: NULL 1: Uu1 母线欠压 2: OC1 加速过流 3: OC2 减速过流 4: OC3 恒速过流 5: Ou1 加速过压 6: Ou2 减速过压 6: Ou2 减速过压 7: Ou3 恒速过压 8: GF 接地 9: SC 负载短路 10: OH1 散热器过热 11: OL1 电机过载 12: OL2 变频器过载 13: EF0 串行通讯故障 14: EF1 端子上的外部不平衡 15: SP1 输入缺相或不平衡 16: SPO 输出缺相或不平衡 17: EEP EEPROM 故障 18: CCF 键盘与控制板通讯中断 19: bCE 制动单元故障 20: PCE 参数复制错误 21: IDE 霍尔电流检测故障 21: IDE 霍尔电流检测故障 22: ECE 编码器故障	R
告警内容	0022H	0: 无告警 1: uu 告警 2: OLP2 变频器过载预报警 3: OH2 散热器温度偏高告警 4: SF3 功能码设置不合理	R
	0023H	运行频率	R
	0024H	设定频率	R
	0025H	母线电压	R
	0026H	输出电压	R
	0027H	输出电流	R
	0028H	运行转速	R
	0029H	输出功率	R
	002AH	输出转矩	R
运行/停机监视参	002BH	PID 给定值	R
数	002CH	PID 反馈值	R
	002DH	模拟量 AI1	R
	002EH	模拟量 AI2	R
	002FH	高速脉冲输入	R
	0030H	端子状态	R
	0031H	PLC 当前段数	R
	0032H	设定长度	R
	0033H	实际长度	R
	0034H	外部计数值	R

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W 特性
	0035H	X1 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	0036H	X2 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	0037H	X3 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
运行/停机监视参	0038H	X4 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	0039H	X5 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
数	003AH	X6 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	003BH	X7 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	003CH	X8 端子状态 0: 无效 1: 有效	R
	003DH	保留	R

(3) 端子状态 (0030H) 定义

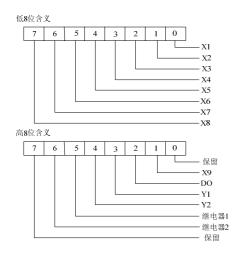

4. CRC 校验计算方法

附录 B 适配编码器说明

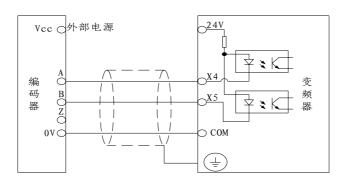


图1

图1是编码器集电极输出时的接线方法,编码器电源Vcc为24V时可用变频器的24V电源,若用外置电源编码器可以使用的供电范围为: 5--24VDC

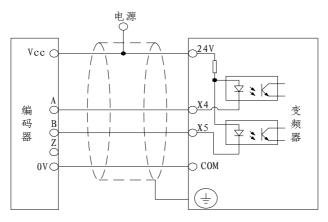


图2

图2是编码器推挽输出型或者电压输出型的接线方法,编码器电源Vcc需要是24V并且建议使用变频器的24V电源。

注意: ZKD8000变频器能接收的最高脉冲频率为50KH.

附录 C 扩展板功能说明

扩展卡名称	扩展卡型号	端子符号	功能描述	适配变频器型号
		485+	485 差分信号正端	
继电器	RY-EXT01	485-	485 差分信号负端	ZKD8000-T41R5GB/2R2PB
扩展卡	KI-EXIUI	Х6	多功能输入端子 6(相对 COM)	~ZKD8000-T4800G/900P
		BRA/BRB/BRC	继电器输出 2	
		485+	485 差分信号正端	
		485-	485 差分信号负端	
10	IO-EXT01	A02	模拟量输出 2(0/2~10V, 0/4~20mA 可选)	ZKD8000-T41R5GB/2R2PB
扩展卡	10-EX101	GND	模拟量输出公共端	~ZKD8000-T4800G/900P
		Х6	多功能输入端子 6(相对 COM)	
		Х7	多功能输入端子 7(相对 COM)	
		485+	485 差分信号正端	
		485-	485 差分信号负端	
		A02	模拟量输出 2(0/2~10V, 0/4~20mA 可选)	
10		GND	模拟量输出公共端	
扩展卡 2	I0-EXT02	Х6	多功能输入端子 6(相对 COM)	ZKD8000-T41R5GB/2R2PB
1) /10: 1-2	10-EX102	Х7	多功能输入端子 7(相对 COM)	~ZKD8000-T4800G/900P
		Х8	多功能输入端子 8(相对 COM)	
		Y2	开路集电极输出 2	
		COM	多功能输入端子公共端	
		BRA/BRB/BRC	继电器输出 2	
		485+	485 差分信号正端	
		485-	485 差分信号负端	
通讯	CO-EXT01	Х6	多功能输入端子 6(相对 COM)	ZKD8000-T42R2GB/4R0PB
扩展卡	CO-EXIOI	Х7	多功能输入端子 7(相对 COM)	~ZKD8000-T4800G/900P
		Х8	多功能输入端子 8(相对 COM)	
		COM	多功能输入端子公共端	
注塑机		+A1	0-1A 电流输入	ZKD8000-T4011GB/015PB
	ZS-EXT01	-A1	0-1A 电流输出	
扩展卡		+A2	0-1A/2A 电流输入	~ZKD8000-T4800G/900P

		-A2	0-1A/2A 电流输出	
扩展卡名称	扩展卡型号	端子符号	功能描述	适配变频器型号
注塑机	ZS-EXT01	Х6	多功能输入端子 6 (相对 COM)	ZKD8000-T4011GB/015PB
扩展卡	ZS-EATUI	COM	多功能输入端子公共端	~ZKD8000-T4800G/900P
		485+	485 差分信号正端	
正负 10V		485-	485 差分信号负端	ZKD8000-T42R2GB/4R0PB
	AN-EXT01	-10V	对外提供-10V 电源(相对 GND)	
扩展卡		AI3	正负 10V 模拟量输入(相对 GND)	~ZKD8000-T4800G/900P
		GND	模拟量输入输出公共端	
转速跟踪	SP-EXT01	U	接变频器U相输出端	ZKD8000-T41R5GB/2R2PB
扩展卡	SP-EXIUI	W	接变频器W相输出端	~ZKD8000-T4015GB/018P
		+24V	PLC +24V 电源	
		PLC	PLC 公共端(相对 PLC)	
PLC 扩展卡	PLC-EXT01	Х6	多功能输入端 X6 (相对 PLC)	ZKD8000-T41R5GB/2R2PB
TLU 1) 版下	FLC-EXIUI	X7	多功能输入端 X7 (相对 PLC)	~ZKD8000-T4800G/900P
		Х8	多功能输入端 X8 (相对 PLC)	
		Х9	多功能输入端 X9 (相对 PLC)	

注: 当使用"正负 10V 扩展卡"时控制板上的 Al1 不能使用



佛山市信杰电气有限公司

产品保修卡

ķ	用户地址:			
4戸信	用户名称:	联系人:	Ϋ́	
ΞŲ.	邮政编码:	联系	联系电话:	
	产品型号:			
广唱信	机身条形码:			
Ξщ	代理商/联保中心名称:			
	(维修时间与内容):			
故障信息				
тé	维修人:	併	H	ш.
用户对服务质量	□好 □校好 □一般 □ 浩			
许存	用户	卅	H	ш

佛山市信杰电气有限公司

合格证

检验员:

生产日期:

证部门检验, 其性能参数符合产品出 本产品经公司质量控制、质量保

厂标准,准许出厂。

保修哲议

- 保修期为十八个月,保修期内按照使用手册正常使用情况下,产品发生故 障或损坏, 我公司负责免费维修
- 保修期起始时间为产品出厂日期,机器编码是判断保修期的唯一依据
- ω 保修期内,因以下原因导致损坏,将收取一定的维修费用: 因错误使用、擅自修理或改造而导致的产品损坏.
- 由于火灾、水灾、地震、雷电、电压异常、其它天灾及二次灾害等 造成的产品损坏.
- 购买后由于人为摔落及运输导致的产品损坏
- 因产品以外的障碍(如外部设备因素)而导致的产品故障及损坏
- 用而导致的产品故障及损坏、 由于气体腐蚀、盐蚀、金属粉尘等超出使用手册要求的恶劣环境应
- 4、产品发生故障或损坏时,请您正确的填写《产品保修卡》中的各项内容 服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理。
- 请您务必保留此卡,并在保修时出示给维修单位。
- 7、本协议解释权归佛山市信杰电气有限公司

佛山市信杰电气有限公司

公司网址: http://gdxjkj.com/ 传真号码: 服务电话: 0757-26620381/26620966 公司地址: 顺德区大良风翔工业园飞翔路 18 号 0757-26617345